

burg, Stendal, Wittenberge, Neustrelitz, Stettin, Schneidemühl, Posen, Breslau, Cottbus, Elsterwerda, Halle, Güsten ハ
結フ半徑約百哩ノ圓迄驛順編成ヲナスマノト云ヒ得ヘシ(完)

手宮及室蘭高架機橋ニ於ケルくれをそーと油 注入材ノ海蟲侵蝕ニ對スル抵抗力調査報告

手宮及室蘭高架機橋ニ於ケルくれをそーと油注入材ノ海蟲侵蝕ニ對スル抵抗力ニ就キ北海道鐵道
管理局ヨリ左ノ通り鐵道院ニ報告アリタルニ依リ請フテ本誌ニ登載スルコトトナセリ

手宮及室蘭二港ニ於ケル高架機橋ハ明治四十三年二月ヨリ建設ニ着手シ翌四十四年十二月竣成
シ之カ基礎杭木ハ勿論振止筋違材、横樁材等ノ海水面下ニ位置スル部分ノ用材ニ對シテハ海蟲ノ
侵蝕ヲ防止センカ爲メ明治四十二年十二月ヨリ翌四十三年十一月ニ至ル間ニ砂川木材防腐場ニ
於テくれをそーと油ヲ注入セシモノニシテ今回之カ注入材ノ海蟲侵蝕ノ有無ニ關シ調査仕候處
其狀況別紙ノ通りニ有之候

くれをそーと油注入量並其滲入ノ狀態


注入油量ハ杭木ニハ總テ一立方尺ニ付十八封度約四升三合浸潤ノ深サ二時以上ヲ筋違材、横樁材
等ニハ十八封度乃至十三封度(四升三合乃至三升一合)浸潤ノ深サ一時以上滲入セシメタルモノニ
シテ杭木ハ毎本ニ付生長錐ト稱スル圓筒形ヲナセル錐ヲ鋸入シテ浸潤ノ深サヲ測定セリ然レト
モ往々滲透二時ノ深サニ達セサルモノアリシヲ以テ此種ノ杭木ハ假令海蟲ニ侵蝕セラレ取換ヲ
要スル場合ニ當リテモ比較的作業容易ナル機橋ノ先端ノ防舷材ニ充用セリ
而シテ注入油ハ丸太材ニアリテハ材周ヨリ年輪ニ平行シテ概ネ一樣ニ浸潤セルヲ以テ外部ヨリ

築報 手宮及室蘭高架橋ニ於ケルくれをそーと油注入材ノ海蟲侵蝕ニ對スル抵抗力調査報告

八

海蟲容易ニ侵蝕シ得サルカ如キ狀態ニアリト雖モ筋達材又ハ横横材等ノ如キ挽材ニアリテハ製材ノ部分ニ依リ各面一樣ノ深サニ滲透スルコトヲ得ス一面ニ深ク他面ニ淺ク甚シキニ至リテハ殆ント藥液ヲ塗刷セシカ如キ觀ラナセル部分アリ丸太材ニ比シ其滲入極メテ不規則ノ狀態ニアルモノトス

注入材ノ狀態

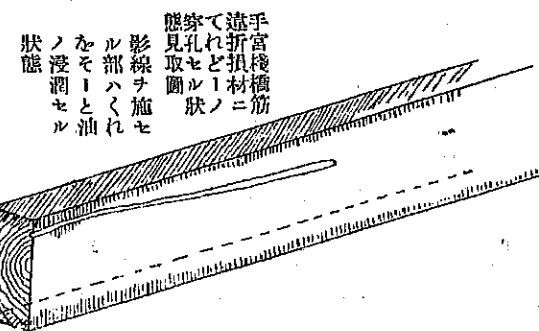

機橋基礎用注入材ハ手宮及室蘭二港共ニ明治四十三年中ノ建設ニカヽリ已ニ約五年ヲ經過セリ今之カ狀態ヲ實查スルニ總テ海水ニ浸潤セル部分ノ海水面三、四尺間ハ貽貝、藤壺、えどらほのがひ等ノ貝殻あをさ、ややんこんぶ等ノ海藻類あみがひ、こけむし等ノ蘇苔蟲類及環形動物ノ多毛類ニ屬スル毛鎌蟲等一面ニ附着群生スレトモ吾人ノ顧慮スル所ノれど一並りむのりあノ侵害セルモノナシ而シテ其杭木ノ海水面上ニ露出セル部分ハ陽光ノ照射ニ依リくれをそーと油表面ニ滲出シ恰モ渥青ヲ塗布セシカ如ク固結シ堅牢タル狀態ヲ呈セリ然レトモ手宮機橋ニ於ケル筋達材ニ長サ三寸幅二寸許リリむのりあノ侵害シツツアルモノ一本アリ之ヲ精査スルニ此部分ハ藥液注入前腐朽セル爲メカ材質脆弱トナリ藥液滲透ノ部分波浪ニ洗除セラレ遂ニリむのりあノ侵蝕ヲ受クルニ至リシモノニシテ又手宮機橋ニ於テ杭木打込ノ際(明治四十三年)海底ヨリ三、四尺ノ高サニ於テ折損セルモノアリ今回海底浚渫ニ當リ之ヲ切斷セシ其斷片ヲ見ルニ注入藥液ハ深ク材中ニ依然浸潤シ材ノ外部ヨリハ何等海蟲ノ侵害ヲ認メサルモ藥液ノ浸潤セサル材心ノ部分ニハ其折損面ヨリ數個ノtereど一穿孔加害セリ今之カ經路ヲ檢スルニ何レモ其穿孔ハ藥液ノ滲透セサル部分ヲ

辿リ侵入スルモノニシテくれをそーと油ノ此等海蟲ニ對スル效果ヲ充分ニ認識スルコトヲ得ルモノトス(寫眞參照然ルニ筋達材ノ石炭積込船ノ壓迫ニ起因シ二十餘本折損セシモノアリ本年七月之カ取換ヲナシ其折損材ノ陸上ニ放置セラレアルモノ、内一個ノれど一ノ穿入加害セルモノ一本アリシヲ以テ之カ穿孔狀態ヲ檢セシニ別紙見取圖面ニ示スカ如ク主トシテ油液ノ浸潤セサル部分ニ向テ穿孔スレトモ又中途くれをそーと油ノ充分浸潤セル部分ヲモ貫通セルヲ見ル想フニ該蟲ハ一旦穿孔ヲ始ムルヤ中途藥液ノ浸潤セル部分ニ遭遇スルモ僅少ノ區間ナレハ能ク之ヲ貫通シ得ルモノ、如ク然レトモ之カ大體ノ經路ハ勿論油液ノ浸潤セサル部分ニ向テ穿孔スルモノタルコトハ其穿孔ノ狀態ニ依リ明カニ認識シ得ラル、モノナリトス

海蟲ノ種類並侵蝕ノ狀態

海水中ニ於ケル木材ヲ侵蝕スル海蟲ニハ數種ノ種類アリト雖モ手宮、室蘭、函館等ノ諸港ニ於テ加害スルモノハてれど一及りむのりあノ二種ニシテ之カ蟲類ノ發育、形態ヨリ侵蝕ノ狀態等詳細ノ事項ハ明治四十四年五月出版ノ技術課勤務笠井幹夫ノ「臨海工事用材ヲ喰害スル海蟲ニ就テ」ナル研究報告書ニ記載セラレアルヲ以テ茲ニ再記スルノ必要ナシト雖モ今回ノ調査ニ就テ見ルニてれど一ノ穿孔ハ木材纖維ノ方向ニ平行ナリト云フヨリモ寧ロ稍々平行シテ漸次材心ニ向テ貫通スルモノニシテ又二個以上ノ穿孔密接セル場合ニアリテハ必ス石灰質ノ管ヲ以テ其境ヲナシ決シテ他ノ所有ニカヽル孔中ニ侵入スルコトナシトアルモ實際何等ノ隔壁ヲ設ケスニ孔合同セルモノ多々アルヲ見ル又此動物ハ自己ノ身體ヲ直接木材ニ接觸スルコトナク必ス石灰質ノ管ニテ境スルモノナリト稱スルモ實際其穿孔ヲ辿リ檢スルニ此石灰質ノ管ハ材中ニ入リタル最初ノ部分ニハ厚キ貝殻ヲナスモ漸次内部ニ深ク侵入スルニ從ヒ其貝殻薄ク膜質トナリ終ニハ只單ニ白粉ヲ塗布セシニ過キサルカ如キ觀ヲ呈スルニ至ルヲ認ム(此等侵蝕ノ狀態ハ尙ホ數多ノ被害木ニ

244

就キ多クノ調査ヲ要スルモノトス

注入材ノ效果

これをそーと油注入材ハ海蟲侵蝕ニ對シ最モ效果アルモノナリトハ一般ニ確認セラル、所ニシテ實際之ヲ手宮、室蘭二港ニ於ケル高架機橋用材ヲ檢スルニ特別ノ故障アルモノヲ除キテハ建設後最早五年ニ達スルモ何等ノ被害ナク然ルニ杭木ニはんのき筋違材等ニ乞ぞまつ、どゞまつノ不注入材ヲ使用シ明治四十二年ノ建設ニカヽル室蘭高架機橋ニ近接セル製鋼所機橋用材ニ見ルニ比較的加害セラレサルはんのき杭木モ海水面以下全面ニりむのりあ侵蝕シ又多數ノてれど一穿孔シ特ニ筋違材ハ著シク加害セラレ波打際ニ於テ中斷セラル、モノ多々アリ又同所ニ於ケル明治四十一年建設ノ土止杭木(やちだもしらかんば等ノ樹種)モリむのりあノ侵害ニ依リ徑四寸乃至五寸大ノモノ波打際ニ於テ殆ント全部切斷セラル、ヲ見ル依之見之りむのりあノ不注入材侵蝕ハ一年少ナクモ一時以上ヲ能ク囁喰シ得ルモノニシテ當局高架機橋ニ於ケルくれをそーと油注入材ノ依然ナル狀態ニ換へ如何ニ不注入材ノ僅々四五ニシテ全ク其用ニ耐ヘサルニ至ルカラ明カニ立證シ得ルモノトス

尙ホ之ニ關シテ手宮高架機橋防舷材ニ不注入材數本著シク海蟲ニ侵蝕セラル、モノアルヲ以テ他日調査ノ上更ニ具體的報告ヲナスコトヲ得ヘシ(完)

内務省直轄工事

目下施工中ノ内務省直轄工事ハ河川十、砂防二、港灣一ニシテ同省直轄ノ下ニ東京、大阪、下關、新潟及仙臺ノ五土木出張所之レカ施工ノ任ニ當リ居レリト云フ左ニ工事ノ概要ヲ掲ク