

# 南海大地震災害報告

昭和 21 年 12 月 21 日の南海大地震はその規模が大きかつただけに各方面に及ぼした被害も顯著なものがあり、それぞの分野に於ては現地に調査團を派遣し詳細な震害調査を目下行ひつつある。幸にも本誌に

對し地震研究所金井博士を始め運輸省、内務省より早速調査報告を寄せられたので取次ず災害報告として茲に發表し會員各位の参考に供する次第である。

(昭 22. 1 編輯部)

## 一

## 般

昨年 12 月 21 日 4 時 20 分頃潮岬南方 30km 附近に起つた大地震は I 府 24 縣にわたつて災害を及ぼし、家屋被害は全壊 11,453 半壊 21,976 流失 2,109 燃失 2,602 侵水 32,193 に及び、その他橋梁損壊 90 堤防決済 177 道路決済 1,328 船舶流失破損 3,014 の損害を受け、死者 1,804 傷者 2,637 行蹟不明 103 の犠牲を生んだ。

被害府縣のうち高知縣の災害が最も大きく、死者 679 傷者 836 全壊家屋 4,884 田畠浸水 3,030 町歩に及んだ。次いで徳島、和歌山、岡山、香川、岐阜、兵庫、愛媛、大阪、三重、愛知、島根の順序で相當の災害を蒙り、100 乃至 1,000 戸の家屋倒壊し、小被害縣としては廣島、奈良、大分、鳥取、熊本、滋賀、長野、福岡、佐賀、山口、宮崎、長崎、静岡がある。

今回の地震のエネルギーは  $10^{24}$  erg 位と推定され、大正 12 年關東大地震よりは大きく昭和 8 年三陸沖大地震よりは小さい程度で昭和 19 年東南海地震よりは被害地域が多少廣い様である。震央は外側大地震帶に屬し安政 1 年 11 月 5 日の大地震の震央に近く、地震の規模被害の程度もこの地震と類似しているやうである。

餘震の數は急激に減じ、しかも各地の觀測共に初期微動繼續時間が非常にばらつき、例へば高知測候所の 12 月 21 日の餘震の初期微動繼續時間は餘震の起つた順序に示すと 5.3, 18.0, 4.0, 0, 17.3, 5.3, 23.2 秒となり本震に近いのは第 2 回目位のものである。この位の大地震になると極めて廣範圍の地殻が活動するものと考へられる。

今回の地震の結果、陸地に著しい昇降現象が起り紀伊半島の南部、四國の室戸岬附近が隆起し、土佐灣の奥方面徳島市方面が沈下し、筆者等が高知縣の海岸を踏査した際水打際の變化から目測したところを隆起

を +印沈下を -印として cm 単位で東から順に記すと室津 +110, 行當岬 +60, 奈半利 +35, 安藝 +10, 手結 -30, 高知 -70, 新宇佐 -90, 須崎 -120 となる。現在内務省地理調査所によつて水準測量が實施されつゝあるから近い将来に正確な數量がわかることになる。高知市のやうな軟弱地盤のところでは基盤の沈下のほかに表面層の沈下が加つてゐるやうである。

この地盤の昇降のための損傷は非常なもので室戸港を始めとして隆起地域の港は使用價值を或は失ひ或は減じ、沈下地域では堤防決済と相まつて高知市の 1,090 町歩の浸水を始めとして田畠浸水被害も相當なものである。

大地震の建造物損傷は地盤と顯著な關係があることは大正 12 年關東大地震昭和 19 年東南海地震その他の地震に際して多くの人々によつて指摘されて來たが今回の地震も全くその例にもれず被害地域はすべて冲積層に屬し、冲積層の中でも人工的埋立地、盛土、氾濫のしばしばある河川流域、低湿地に於て特に被害が甚大である。そのため極端な場合には道路一つをへだてゝ殆んど全壊に等しい損傷を受けてゐるのに他方では堅に僅かに龜裂が入つた程度といふ例も少くない。

筆者等は 12 月 24 日東京を経て廣島愛媛高知香川岡山縣の順で災害地を踏査し、そのうち最大の震害地たる高知縣の調査を特に念入りに行つた。調査結果に多少の考案を試みてこゝに概報する。

廣島市は宇品港附近の埋立地全壊半壊各 1 戸屋根瓦の落もた家數戸程度の被害であつたが、全壊の 1 戸は 25 × 6 間の倉庫であるが間仕切、方枕が全然使つてないため震動の際自重のため中央部が僅か 2 cm 足らず不同沈下したため柱の柄が殆ど抜けてひとたまりもなく崩壊したのに反し、半壊 1 戸は 11 × 3 間の宇品本邸であるが中央部が 40 cm の不同沈下があつたのに

もかくわらず筋造方柱が十分に使用され重要箇所は全部ボルト締であつたから外柱は弓なりに曲っているがそのままの状態で使用に堪えていた。

愛媛県では郡中町、壬生川町が最も被害が大きく住家倒壊指數=100(住家全壊+1/2住家半壊)/全戸数をもつて被害程度を表すと郡中町は38壬生川町は20となる。郡中町では30年位前まで海底であつたといふ海岸砂地が帶状に全壊しているがこゝを離れると損傷はきわめて僅少である。壬生川町の被害區域はじめにめした埋立地に限られ、基礎と不同沈下による倒壊が特に目立ち其中には數年前建つたといふ特に弱いといふ程でもないものも含まれているが道路一つをへたてて少し高い乾いた堆積のところでは古くて粗雑な家さへ何等の損傷を受けていない。尚、墓石の倒れたものから震度を算定すると壬生川町は0.39となる。

香川縣では高松市西濱、坂出市林田町附近が最も災害が大きく住家倒壊指數は高松市7、林田町12となる。西濱附近は海岸埋立地のじめじめした土地で2cm~5cmの不同沈下のない家はない程で隣家によりかゝつて僅かに倒壊をまぬがれたといふものも少くなかつた。


林田町では字によつて損傷程度に著しい差異があり壁の龜裂さえかい字がある。綾川に平行する線状地帶が被害が大で不同沈下は餘り目立たなかつた。

岡山縣では児島線の周囲の諸町村が特に被害が大で住家倒壊指數50以上が2、20~50が6、5~20が7町村ある。指數29の三崎では道路崩壊による家屋破壊がかなり多く、指數24の光政では印歐中家屋の盛土をした基礎が不同沈下でくずれるやうになつての損傷が多い。この村で昭和7年壊建てたといふ瓦葺大壁作の2階家が大黒柱外8本の通柱全部が2階床上で折れて小屋組は安全なまゝで2階だけが崩れた家が特に注意をひいた。

高知縣東南部海岸地方には大壁作の家屋が多いが、地震に際して壁が抜け落ち屋根が重いため崩れるやうに全壊した家屋が多い。住家倒壊指數2の吉良川町の中でも特に被害の多い本町は埋立地で大壁作の大きい家や土蔵は殆んど多かれ少なかれ損傷を受けていたが新しい型式の家屋ばかり粗末なものでも安全であつた然るに川を距て南側の西宮及び傍士は地盤が堅いのと家が粗末ではあるが重いため被害は極めて少かつた。本町後場は見掛け上いとつて軟弱で崩かつているのが不思議に思へたが内部を見ると土地でニイと稱する松の

節のところをピストル型にした方枝の一種を柱と梁桁の連結點全部に使用しており、その効力が十分に現われたものであつた。この町は今回踏査した災害地の中で家屋移動が最も多く、大部分の家屋が5cm位移動していた。高知市下知方面は元沼地であつたところで地盤が非常に軟弱なため家屋の倒壊は不同沈下によるものが多く、又隣家の倒壊のために損傷する所謂將棋倒の例が澤山に見掛けられ倒壊指數は61に及んだ。瀬戸町で地上36m、下部外径2mのコンクリート煙突が上部から1/3のところで折れていたが周囲の地盤には無数の龜裂と不同沈下が見られた。新本町では土蔵が地震中動搖して元の位置で止つたことを入口の石階段の移動がはつきり物語ついていた。こゝでも新しく盛土した一小區割の4戸が相當の損害を蒙り周囲の家屋は焼に龜裂さへない状況を示していた。若松町では戦災後建てた瓦葺のバラックが倒壊一步手前倒傾していくがこゝの主人の話ではグラグラと家が揺れているうちにズシンとした隆音が鳴いたと言つてゐたが恐らくズシンと来たのはこのとき不同沈下が起つたものと推察される。尚この家屋がほぼ共振に近い振動状態であつたらしいことがわかつたので固有周期の算出からこの土地の家屋倒壊に影響した地震動の周期はほぼ0.6秒と推定される。市内で鐵筋コンクリート3階5階の2ビルが崩壊していたが何れも戦災を受けたものでそのうちの文化ビルは川継で基礎が不同沈下で5°傾斜していく。尚高知市では11ヶ所の堤防が決壟し1,090町歩が浸水の難に遭つた。新宇佐町は津浪の高さ5mに及び341の流失家屋と942の津浪による損傷家屋を出したが安政大地震の津浪の教訓測量の間によくしみこんでいたため大地震といふことを感ずると同時に高地に避難したため津浪による死者は1人も出なかつたが15kmばかり西の須崎町ではやはり安政大地震の言ひ傳へて埠目に奥の方へ避難しつが今回の津浪は安政のときとは趣を異にして灣の奥の多郷附近に上つて山のふもとに沿ひて南下したため死者53名行方不明3名の犠牲を出した。次に中村町は今回の地震で最大の被害を受けたところであるが、全世界2177であるのに家屋の損害は全壊2421、半壊773、全焼62を算へ死者273、傷者3358の犠牲を出し、全町壊滅に近い被害を蒙つた。この町に来て直ちに頭がつくことは倒壊を免れた家屋の屋根瓦が完全であり倒壊した家屋に於てさへも屋根瓦の落ちたものは稀なことである。

図-1.

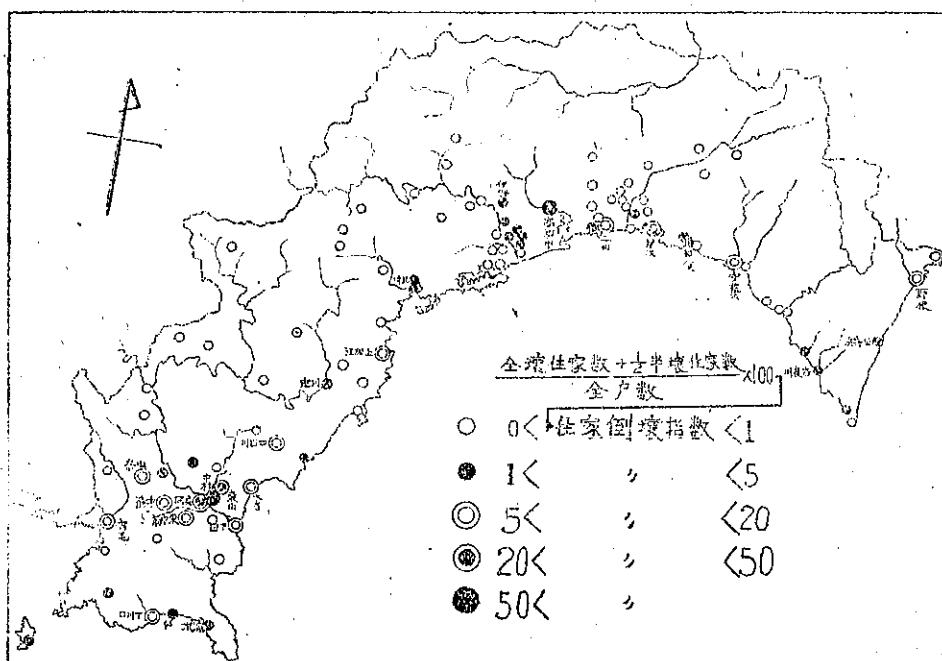

地盤が殊更に軟弱なために家屋の自重で不同沈下したと考へられるものが多く、又いわゆる將棋倒の損傷も少くない。1階が崩壊して2階がそのまま安全に地上に坐っている家が崩壊に見受けられた。土地の人の地震中の家の揺れ方の話からして振動周期は木造家屋の固有周期に近い0.5~1.0秒程度と考へられるが、そんな地震動で屋根瓦の損傷が極めて少いためには地震の振幅はそれ程大きくなかったものと推定される。即ちこれ程の大被害は地震動によつて直接受けた純粹振動的に蒙つたものではなく軟弱地盤持つた基礎の不同沈下といふ特殊原因によるものと思ふ。西高十川の全長507.2mの鐵橋が1径間54.55mトラス部分3径間の中間端を残して6径間が落ち、落ちた部分の橋脚は下部で大きな口を開け落ちない部分及び丁型橋脚はすべて破壊を生じていた。この橋梁の落ち方は橋脚の破壊状況からして一端開きの橋梁の自由端が橋脚から落ち自重で固定端の橋脚を引き付けるので次の経路の自由端が落ちるといふことを繰り返して行つたものと考へられるが、最初の自由端が落ちた原因は純粹振動としてはどうも考へ難い。と言ふのはこの龍脚の固有周期を大雑把に計算してみると約0.2秒となり、この橋脚が橋梁を振り落すだけ振動する程地震動が大きかつたと

すると中村町の家屋の屋根瓦が安全であるとの説明が困難になる。橋梁が1端固定他端自由の様として振動をしたとしてもどうも容易には説明できない。こゝでもやはり地盤の沈下のやうな純粹振動現象でない特殊なものへを入れねばならぬやうである。

高知県の被害分布を図-1に示した。この圖でわかるやうに中村町を含む幡多郡の沖積谷地帶に被害の多い町村が點つておるが、この都の家屋以外の被害状況を少し詳しく述べると橋梁128、道路1,276、港湾21、堤防216ヶ所の損壊を蒙り田畠浸水219町歩山林崩壊558町歩に及んだ。

高知県の災害地を詳細に調査した結果或る町村は明らかに不同沈下による損傷であり、或る町村は主として振動による損傷であることがかなりはつきり判別される。今、各町村について全壊戸数/死者の比即ち全壊戸数に1人の割で死者があつたかといふことを出して並べて見ると、主として不同沈下による家屋倒壊町村では北浦3.4、下知6.4、南浦7.6、野根4.9、中村5.9、真同3.9で平均は $5 \pm 2.5$ となり、主として振動による家屋倒壊の町村では潮江13、赤岡14、安藝9.4、須崎16、宿毛20で平均は $14.5 \pm 5.5$ となる。即ち不同沈下の場合の方が振動による場合よりも犠牲者の割合が約3

倍多いことになる。このやうな性質は昭和19年東南海地震の際にも氣付かれたことであり、この事柄は家屋が静止の状態から地震動を受けて振動し始め少しづゝ振幅を増して最大振幅になるまでには相當数振動を繰り返さねばならぬことが理論的にも模型実験からもわかつており、實際の地震の場合家屋が倒壊する位の振幅になるまでにはかなり時間かかる、避難の餘裕が十分にあるが、不同沈下の場合には高知市若松町の人の話のやうにまだ大した振動ではないと思っている時にズシンと倒壊するやうなことになるので犠牲者が多いのではないかと思ふ。

尚、津浪被害のあつた高知、和歌山、徳島を除いて死者のあつた13府県について倒壊家屋と死者との關係の平均を出すと住家全壊7戸に1人の死者となるが昭和19年東南海地震では津浪被害のあつた和歌山、三重を除く3府県の平均は住家全壊21戸に1人の死者となり今回の場合が犠牲者の割合が3倍程多いことになる。東南海地震は13時過ぎであつたが今回は4時過ぎといふ時刻的原因でも一應説明できるが他に地球物理學的原因かひそんでいるかも知れない。

又、東南海地震では火災は全然起らなかつたが今回

の地震では和歌山縣新宮市の大火災を始めとして諸所に火災を発生したがこれは地震発現時刻のせいであるかも知れない。

最後に、軟弱地盤上の木造家屋は地震に際して非常に損傷率が多いことは過去の多くの大地震の事例が證明しており、その原因として軟弱地盤の卓越周期が木造家屋の固有周期に近いからだといふ説が近年盛んに行はれて來たが、これらの振動學的原因のはかに地盤の不同沈下といふ特殊原因による家屋損傷が思ひがけなく多いことが今回の災害調査で明かになつた。この事柄は地震による家屋災害分布から地球物理學的諸問題を抽出しようとする場合に深い關係があるばかりでなく耐震構造の立場からもかなり重要である。

尚、今日の震害調査の結果隣接建物による損傷が想像以上に多いことがわかり、今後の研究課題としてぜひとも採り上げねばならぬものと思ふ。

終りに臨み本調査に當つて多大な御援助を賜つた災害地當局特に高知縣當局に厚く御禮を申し述べる。又本調査中絶えざる御助力を頂いた地震研究所の田中貞二、金子重彦氏に深甚なる謝意を表する。

(金井 清)

## 鐵道

### 1. 鐵道被害の概況

今回の地震に於ける、鐵道の被害も範囲が非常に廣く、名古屋、大阪、廣島、門司の各鐵道局に亘つて、總計469件の被害件數を數へた。震源地が海中であつた關係上、津浪、高潮等に依る被害が最も多く、又最もひどいようである。即ち伊半島海岸の紀勢東、西線、

四國の土讃線、牟岐線等の被害が最甚大であつた。

幸な事は、列車事故を併發しなかつた事であるが、之は被害地域が大部分ローカル線であつた爲、地震の起つた午前4時41分には、未だ運転を開始してゐないものが多かつた爲と見られる。


### 2. 被害件數、被害の種類

表-1

被 害 別		局 別	名 古 屋	大 阪	廣 島	四 國	門 司	計
橋梁變狀	橋 台	—	3	—	6	—	—	9
	橋 脚	2	4	10	31	—	—	47
又ハ流失	桁	—	2	—	1	—	—	3
	ス テ ー ジ ン グ	—	1	—	—	—	—	1
線 路	流 失	—	1	—	—	—	—	1
	沈 下	10	119	16	5	—	—	150

路盤	流沈	失下	—	9 22	—	— 82	— 1	9 105
道床	流	失	—	8	—	10	—	18
袖石垣	變	狀	—	20	—	5	2	27
土砂	崩	壞	—	8	—	1	1	10
築堤又ハ切取	亾裂		—	8	1	6	1	16
信號機	倒	壞	—	4	—	—	—	4
	傾	斜	—	3	—	—	—	3
保安裝置	全	壞	—	1	1	—	—	2
	破	損	—	1	—	—	—	1
驛舍又ハ官舎	全半壞		—	4	—	42	—	46
木上ム家	倒	壞	—	2	—	—	—	2
	傾	斜	—	1	—	—	—	1
轉車臺	破	壞	—	—	1	—	—	1
航送臺	傾	斜	—	—	1	—	—	1
給水裝置	破	壞	2	—	1	—	—	3
浸線落	水	障	—	2	—	1	—	3
路支	石		1	—	—	—	—	1
合計			15	223	31	194	6	469

圖-2.

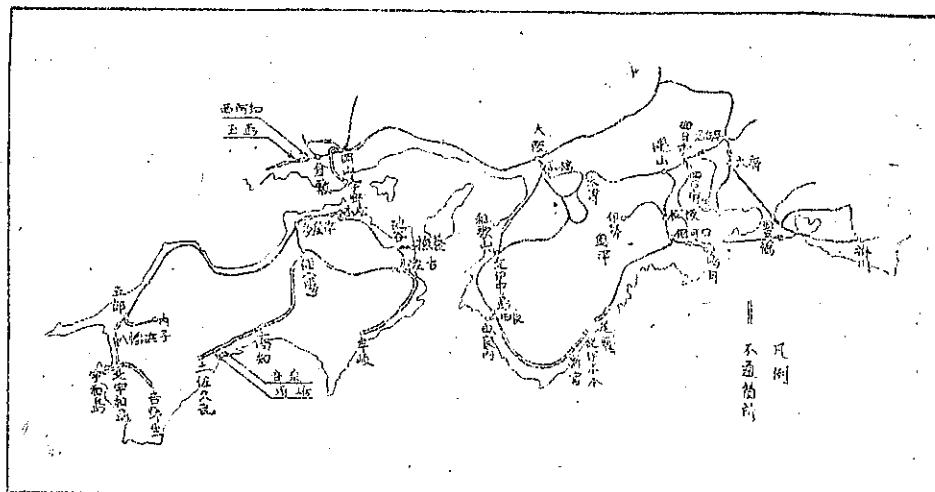

各鐵道局別に被害件數と被害の種別を示せば、表-1の如くである。これを見れば、被害の大部分が大阪、四國、鐵道局管内で被害の種類から見れば 50% 以上

が線路或は路盤の沈下で、次が橋脚の被害 10%，建物の崩壊 10% と云ふ順序である。

次に各局別に被害個所と被害の爲不通になつた個所

を示せば、図-2 の如くで、紀勢線、土讃線、牟岐線の被害が最もひどく、全線殆んど不通となつた。

### 3. 特に大なる被害

被害の中で、特に甚しいものを擧げれば、

#### 紀勢線

由良橋内、構内線延長 150 m に亘り、路盤洗掘され、最大深さ 5 m に及んだ。又荷揚場 50 m 流失、40 m 崩壊した。

紀伊富田—紀伊椿間、線路流失延長約 700 m、路盤流失約 550 m

紀伊日置—周參見間、築堤流失約 100 m(高さ 5 m)  
線路流失約 100 m

周參見—見老津間、線路沈下最大 800 mm に達し  
てある。

江住一和深間、延長約 950 m に亘り路盤流失し、  
延長約 150 m に亘り道床流失して線路が梯子状となつた。

#### 土讃線

吾桑—須崎間、防潮堤崩壊して、一面に冠水し、大師川橋梁 1 連(毎間 4.5 m)流失した。

#### 山陽本線

西阿知—玉島間、高架川橋梁の橋脚 2 本折損、12 木  
龜裂を生じた。

#### 宇野線

由加一八瀬間、線路延長 400 m に亘り、約 500 mm  
沈下した。

### 4. 復舊状況

#### 山陽本線西阿知—玉島間

下り線橋脚の被害は比較的軽微であつた爲、徐行運轉に依り同日 12 時 30 分單線開通させ、上り線は、被害の大きい部分にステージングを構築して 1 月 10 日 17 時頃複線運転を開始した。本復舊には橋脚を鋼筋コンクリートで捲き立てる事を考慮してゐる。

#### 紀勢西線、紀伊富田—和深間

津浪の爲築堤路盤が流失したので、石炭敷、道床砂利で應急復舊し、12 月 31 日一應開通させたが、本復舊には、土留擁壁、法面張石等を必要に依り考慮しなければならない。

#### 土讃線吾桑—須崎間

縣の防潮堤が破壊した爲、満潮時には、一面冠水する状況で、石灰石等で築堤の假構造を急いでみるが、3 月中旬迄開通の見込がない。本復舊は、防潮堤の修築計画の確定を見ななければ決定出来ないが、路線變更や、擁壁構築等も考慮中である。

其他主なる線の開通時刻は表-2 の通りである。

表-2

局名	線名	全通時刻
名古屋鐵道局	東海道本線 關西本線	21日17時 21 12
大阪鐵道局	紀勢西線 紀勢東線 阪和線 參宮線 片町線 由良—由良口間	31 15 21 13 21 18 21 7 21 6 29 17
廣島鐵道局	山陽本線 宇野線	1月10日16時 12 21 18
四國鐵道局	予讃線 高徳線 徳島線 牟岐線 土讃線	21日、9時40分 21 13 15 21 11 22 17 3月中旬ノ予定

### 5. 懸急復舊所要資材其他

懸急工事費は約 6,000 万圓、復舊工事費は約 13,000 万圓、計 19,000 万圓を要する見込である。

懸急復舊作業員所要見込数は職員延人員 137,000 人、薦職、土方、人夫、大工、其他延 210,000 人、計 347,000 人、懸急復舊用資材所要見込数は、木材 41,800 石、枕木 35,000 棟、セメント 3,000 t、鋼材 200 t、軌條 120 t、犬釘 35,000 本、接目板 2,900 枚、同ボルト 9,500 本、ガソリン 5,600 立、カーバイト 26,000 kg である。

(脇澤 正)

# 港　　灣

昭和 21 年 12 月 21 日午前 4 時 19 分に発生した南海地震により土木工作物に災害を生じた地域は和歌山、高知、徳島を始め十数府県の廣範囲に及び、特に海中に震源があつた爲津浪を伴ひ地震による被害と相俟つて紀伊半島並に四國東南部の海岸地帯に激甚な災害の発生を見た。従つて港湾の被害も甚大であつて關係地域内の殆んど總ての港灣は大なり小なり被害を生じ、復舊工事費約 2 億 3 千萬圓に達して居る。

## 1. 地震動による被害状況

地震動による被害は重量構造物即重力式岸壁、物揚場及び石張護岸等に多かつたが、特記すべき點は從来地震に對して安全度の高いとされて居た矢板式の構造物が何れも被害を受けて居る事及び突堤式岸壁及び埋立地の護岸等に於ては平面的に見て、振動方向に大體無關係に、内部應力を受けたボックスラーメンと類似の破壊状態を呈し、隅角附近及び中央部に大きな變形を生じて居る事である。

### 1) 重力式構造物

坂出港 6 m 岸壁はケーソン 2 段積の構造であるが全延長 27.4 m に亘つて下段は滑出し、上段のケーソンは轉倒して居て、今度の地震による港湾構造物中最大の被害を受けた。茲で興味ある事はまたま地震發生時に 2000 t 級の貨物船が繫留されて居たが、岸壁の船舶に接して居た部分は船の形に弓なりに彎曲して滑出し、殆んど轉倒を生じて居ない。1 個の長さ 18 m のケーソンの繼手が船の中央部になつて居たためその部分には異常なく 2 組のケーソンはその繼手を境に各端が約 30 cm 滑出し、それに續くケーソン各 1 個宛斜に滑出して居る。

坂出港 8 m 岸壁及び和歌山港 6.4 m 岸壁は何れもコンクリート方塊積であるが中央部に於て最大約 40 cm の傾斜を生じた。

高知港 7.5 m 岸壁、宇野港 7.9 m 岸壁及び 5.2 m 岸壁はケーソン構造であるが高知港最大 1.4 m、宇野港最大 26 cm の滑出しを生じて居る。

高知港 2.0 m 物揚場は全長に亘り最大 3.5 m 滑出し、且つ最大 1.0 m の沈下及び崩壊を生じた。

和歌山港コンクリート方塊積 2.5 m 物揚場は全長に亘り轉倒を生じ最大 90 cm 前後に傾斜し、高松港のコンクリート方塊積 2.5 m 物揚場は最大約 70 cm 轉倒による傾斜を生じて居るが、後者に於て物揚場法線と直角方向に直徑 70 cm、長 10 m の原木が積み重ねてあつた延長約 15 m の部分のみは殆んど異常を生ぜずかゝる現象と先に舉げた坂出港 6.0 m 岸壁に於ける實例と併せ考へれば從來の重力式構造物の耐震計算に於て採られた靜力學的方法に缺陷のある事が認められ、振動を考慮に入れた動力學的方法の採用を研究する必要があると同時に、構造としては滑出しに對しては基礎部前面に杭打を行ひ、且つ轉倒に對しては頂部附近に挖工その他を取付けること等により構造物の振動に對し何らかの擾亂作用を與へる様配慮する必要がある。

### 2) 矢板式構造物

大阪港及び名古屋港の矢板式岸壁は昭和 19 年 12 月の震災による被害に加へて今回の地震を受けた結果被害は更に著しくなつて來た。

大阪港中央突堤は軟弱地盤上に構築された水深 9 m の棚式岸壁であるが、地震動により傾斜し南北方向の幅員が最大約 6.0 m 増大し、控桿が全面的に移動して居る。

名古屋港の水深 9.0 m の棚式岸壁も最大 4.5 m 傾斜し、その他の鐵矢板の被害状況を見るに何れも控桿が移動し、控桿の切斷を見すここの點より控桿の延長が短かきに過ぎる様に感じられ、矢板式構造物に於ても耐震計算に再検討の必要を生じて居る。

### 2. 津浪による被害

津浪の構造物に與へる作用は風浪と略同様であるがその特異な點は波長の長い關係上港内全體に影響を及ぼし、しかも港奥ほど波高が高まり風波に對して絶対に安全な位置にある個所が甚大な被害を受け、之に流木、流失船舶などの衝撃により災害の程度が激化して居ることである。

以上被害の原因及構造別に簡単に説明したが参考のため次に被害の一覽表を擧げておく。

(表-3～表-7 参照) (栗橋義明)

卷之三

表-4.

港名	縣名	地震式構造物				津浪ニヨル被害				津浪ニヨル被害			
		名稱	構造	延長	被害狀況	名稱	構造	板	被災狀況	名稱	構造	延長	被害狀況
赤穂 高松	兵庫 兵香	護岸 護物場	石 石	790m	散 散 轉	物揚場	板	300m	路表鋪設				
坂出	香川	岸壁 岸壁 岸壁	ケーンソーロード コンクリート アプローチ -6m -8.0m	2.4m 92m 80m	滑 厚 滑	出 出 出							
向志 香西	香川 香川	防波堤 物揚場 物揚場	石 石 石	積 積 積	洗下 轉 滑	2m							
丸龜 德島 小松島 由岐	香川 島 島 島	物揚場 岸壁 物揚場 岸壁	コンクリート アプローチ -5.0m		轉 倒 下動	護岸	航冊			轉 倒 沈 滑	導水堤 防波堤 導水堤		捨石流失 捨石流失 失流
日和差	徳島	島	物揚場		滑	動				防波堤 護岸	石 籠		流失 失流
牟岐	徳島	島	物揚場		滑動 轉倒				泊地			埋没	

表-5.

港名	地震式構造物						津浪式構造物						矢板式構造物						被害状況					
	名稱	構 造	延長	被害状況	名稱	構 造	延長	被害状況	名稱	構 造	延長	被害状況	名稱	構 造	延長	被害状況	名稱	構 造	延長	被害状況	名稱	構 造	延長	被害状況
今治	愛媛 岸壁	コンクリート ブロック 6.4m	260m	滑出	コンクリート ブロック 2.5m	250m	転倒 壊	コンクリート ブロック 168m	崩壊	滑地杭 路	41.700 立米	立没	失 失											
和歌山	和歌山 岸壁 物揚場 護岸	コンクリート ブロック 2.5m	250m	転倒 壊	コンクリート ブロック 168m	168m	崩壊	防波堤 護岸	石 石	積 積	17m	流	失 失											
加太 小浦	和歌山 和歌山							防波堤 護岸	石 石	積 積	42m	流	失 失											
海南	和歌山							防波堤 護岸	石 石	積 積	623m	流												
由良 比田 古井 田中 里	和歌山 和歌山 和歌山 和歌山							防波堤 防波堤 防波堤 岸壁	石 石 コングリート 鋼矢板	積 積 鋼矢板	120m	流	失 失											
串本	和歌山							防波堤 護岸	石 石	積 積	15m	流	失 失											
大島 古座	和歌山 和歌山							導流堤 護岸	石 コングリート	積 鋼矢板	35m	流	失 失											

西 海 大 地 震 滅 塵 燃 火

表-6.

港名	縣名	地震二ヨル被災物				矢板式構造物				津浪二ヨル被害				被害状況
		名稱	構造	延長	被害状況	名稱	構造	延長	被害状況	名稱	構造	延長	被害状況	
浦神	和歌山									護岸 防波堤	石積	206m	流失	
太地	和歌山									石積	横樋		流失	
鰐浦	和歌山	護岸壁 海岸	石 コングリート アラッパ	145m	崩壊 転倒					防波堤 木棧橋	石積		流失	
宇久井津下	和歌山									防波堤 工事中	石積		基礎埋没	
高知	高知	海岸壁 物揚場 海岸	ケーラー コングリート アラッパ	200m 172m 83m	滑出 最大 滑出 最大 滑出 最大	1.4m 3.6m 3.6m				突堤 護岸 物揚場	石積	12m 83m 40m	流失	
甲浦	高知									岸壁 防潮堤 泊地	石積	100m 85m	流失 7,000立米 埋没	
佐喜濱	高知												20,000立米 埋没	
室戸岬	高知													

表-7.

港名	縣名	地 震 二 三 ヨ ル 被 告			津 漢 = ヨ ル 被 告			
		震力	構 造 物	被告狀況	震 長	板式構造物	被告狀況	延長
望津	高 知	突堤 護岸	ケーリン石濱 コンクリート ブロック	1,450平米 陥没		泊地		30,000立米 没
手結	高 知	突堤 護岸	コンクリート ブロック	2,695平米 陥没				
須崎	高 知			743平米 陥没				
上ノ加江	高 知					護岸 防波堤 物揚場	石 石 石	467m 762m 340m 流
久禮	高 知					防波堤 護岸	石 石	50m 630m 流
下田	高 知					護岸 港內	石 石	300m 7,000立米 理 流

# 河 川，道 路，橋 梁

南海地震があつてから約3週間後、内務省土木試験所と運輸省鐵道技術研究所港湾研究室の合同技術調査隊が和歌山、三重、大阪、徳島、高知、愛媛、香川、岡山、兵庫、愛知の各縣に派遣され、主として技術的見地から震害を調査研究した。詳細はその中發表する難點であるが取り敢えず結果を要約して報告する。

1 楊花兒

地震によつて最も甚しい被害を受けたのは凡て人の造つたもので、自然物には殆んど被害がないればあいでも、人工の構造物は大災害をこらむる。今回もその例に漏れず、干拓、埋立地、盛土、切取斜面等に設けられた構造物は著しい被害を受けている。又軟弱な河川の流域、海岸、低湿地の被害も大である。震央は東經 $133^{\circ}6'$ 、北緯 $33^{\circ}1'$ 、即ち剣岬の東南海中にあり、そのため地盤動による直接的被害は極小にとどめ得たが、紀伊半島から四國東南海岸に亘る相當箇箇に津浪が來襲し、道路、堤防の決壊、橋梁の流失、家屋の流失・浸水等も相當數に達している。震度分布、津波状況、被害状況一般圖(圖-3)、被害一覽表(表-8)を參照されたい。

## 2 河川の被害

河川工事の被害は築堤の沈下、龜裂、滑出、法面の崩壊、水門の破壊、龜裂、導流堤の沈下等であつて、何れも下流部冲積層平野を流れる地質の特に軟弱なる部分に起つており、破壊堤防の方向と主要振動方向とは大して關係がないようと思われる。又破壊は川に面した側において甚大であり、堤内側は比較的安全である。被害の特に烈しかつた箇處を拾つて見よう。

### 1) 紀ノ川背割堤

紀ノ川河口附近延長約 1700 km の間が此の背割堤によつて縱に二分され、左岸側が和歌山港となつてゐる。堤體は河底の粘土をサンドボソブでふかして造られたもので、地質も極めて軟弱である。川に面した側には石張護岸が設けられている。震害は龜裂、沈下、護岸のはらみ出でで、昭和 17 年以後施工したところは例外なく龜裂が発生し、沈下の最大値は 2 m に達しており、もと川床であつた部分の築堤は完全に姿を消し、土の行方さえも不明になつてゐる。

## 2) 那珂川築堤

徳島県の那珂川築堤は河底からの吹き上げ土砂に

圖-3. 南海大地震，震度分布津浪被害狀況一般圖

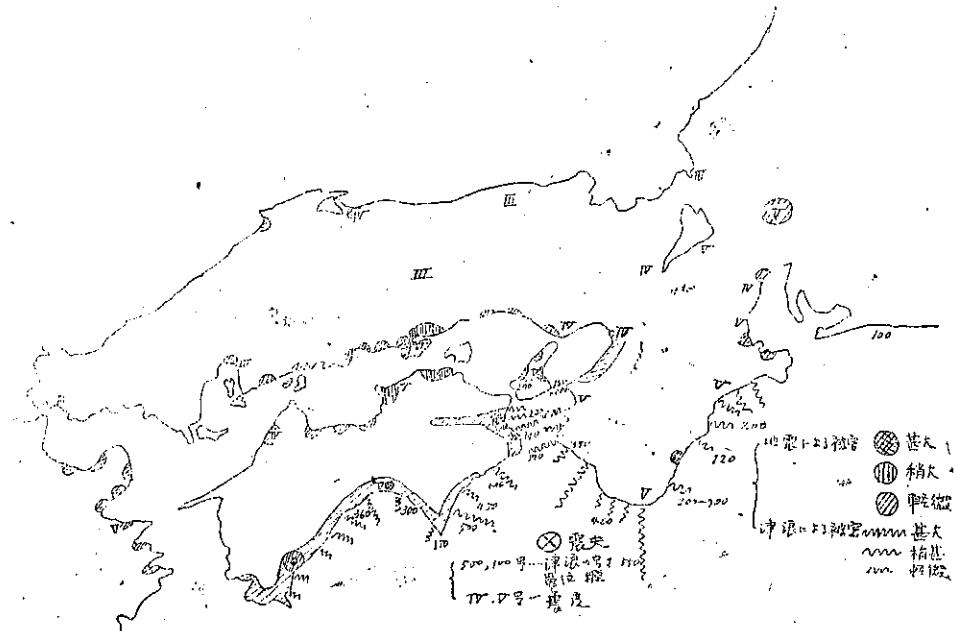


表-8. 被害一覧表

	河 川		道 路		橋 梁		海 岸		砂 防		港 湾	
	数	損害額 (単位圓)										
愛知	15	3,015,525	12	432,168	14	502,185	22	4,018,807	2	24,000	91	12,771,379
三重	60	2,667,852	242	4,229,697	73	1,578,059	69	7,153,785	—	—	18	8,639,619
岐阜	11	1,512,152	5	43,499	13	277,541	—	—	—	—	—	—
奈良	3	55,423	158	6,717,128	3	71,278	—	—	1	10,430	—	—
和歌山	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大阪	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
兵庫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	1,044,906
岡山	72	10,033,643	50	4,174,379	14	3,101,279	44	7,831,057	2	32,241	12	3,312,616
香川	33	3,948,522	23	1,032,963	12	477,778	31	1,324,428	—	—	22	48,948,167
徳島	85	12,347,509	154	8,243,711	38	3,666,911	68	14,692,855	—	56,572	—	?
愛媛	28	1,269,000	291	7,399,000	19	3,273,000	40	2,569,000	—	—	130	12,758,000
高知	297	725,428,549	147	258,826,277	121	62,762,280	32	58,117,648	—	—	42	107,874,111

上つて造つたもので法面の滑出、天端の龜裂が甚しい。

#### 3) 渡川(四萬十川)築堤

河口から 6~7 km 上流、震災の最も激甚であつた中村町附近の渡川並に支流後川の築堤は大被害を受けた。堤體は河底の土砂を以て築かれている。渡川の被害箇處の延長は約 3 km であるがもと池のあつたところに設けられた約 1 km の間は断続的龜裂と共に大沈下を起し、川床からメタンガスを噴出している。後川においても舊河川敷の部分の被害が特に著しい。

#### 4) 旭川下流

旭川河口から約 3.5 km の間の震害は龜裂、沈下、護岸の崩壊、川側への滑出しの他、物揚場の沈下破壊である。又水門が數ヶ所設けられているが、その基礎が之に續く築堤の基礎に比して極めて堅固であるため約 1 m の高差を生じ、又此の取付部の龜裂から堤内に水が浸入しているところもある。右岸導流堤は海中に約 700 m 突出した石積堤であるが最大 2 m の沈下を起すと共に取付部は堤防の土砂の川表への押し出しに伴つて移動している。(対照-1)

#### 5) 高梁川堤防

高梁川の右岸、乙島地先の堤防法尻は右岸側導流堤

の施工後次第に洗掘されて堤内地築堤附近にある民家の基礎は漏水により弛んでいたが、地震により堤體は大龜裂(縦走)を生じて沈下し、堤防から約 100 m の間に大小様々な龜裂を発生し、民家の床下から劇しく漏水した。

河川工事の津浪による被害の顯著であったのは徳島県福井川、伊勢田川等で堤防、護岸の欠損を生じている。

#### 3 道路の被害

道路の震害は大體二種類に大別出来る。即ち(1)冲積層平地、海岸、河岸等の軟弱なる地盤に設けられた道路の沈下龜裂、法崩れ、之に伴う舗装の破壊龜裂、法面石張の崩壊と、(2)山岳地帯の山腹を切盛して造った道路の山崩れ、地崩れによる路面上への土砂の押し出し堆積、谷側法面の崩壊、路面の龜裂、滑り出しである。

沖積層平地において低湿地に盛土した道路は基礎の支持力不足による沈下と縦走龜裂とを生じ、河岸、海岸に設けられた道路は主として堤防と兼用のものであつて、既に前項で述べたように河底の土砂を盛り上げた新しい道路、もとの川床に設けられたものは著しく被害を受けている。又河海側への滑り出し、法尻の地

写真-1. 旭川三幡謹岸震害圖



盤の隆起を生じている。

山崩れが山の突出部において顕著であるのは地震動の振動の影響と風化の関係であろうと思われる。被害の最も甚大であったのは紀伊半島である。国道41号線(木本尾鷲間山道)矢ノ川峠附近は平均勾配25分の1に近く、花崗岩質の岩石を開さくした山腹道であるが、山側の岩盤崩落及び谷側法石張(練積)のはらみ出し、崩落による被害箇所が100ヶ所以上に達している。崩落岩石量の大きなものは1ヶ所 600~1400 m<sup>3</sup>に達している。又此の附近は昭和19年の地震の結果多少の地盤変位を生じていたため益々大きな被害を受けた。新宮一熊野川線の隧道の入口には土砂が崩壊し殆んど入口を塞いでいるが内部には何等の異状を認めなかつた。田邊一高崎山間では隧道にも亀裂を生じたところがある。木の本一新宮間においては山火事と亂伐のために石英粗面岩質の山肌が荒れ果てていたが、地震により山津浪を生じ殆んど山全體が崩れかゝつたような状態になつていて、四國の山岳地帯の道路も同様な震害を受けた。

津浪による道路の被つたのは紀伊半島、四國の太平洋側である。海岸地帯には堤防と兼用の道路が多く、従つて津浪によつて決済、洗掘、法崩れ等の被害を受けている。地質、施工共に良好な道路はたとへ津浪に洗はれても破壊しない(高知一洲崎間)。陸側の法

面に石張がなかつたために、海側に何等の損傷を蒙つていないにもかゝらず、洗掘されている。(徳島県)

#### 4 橋梁の被害

橋梁の被害も二つに分けることが出来る。即ち地震動に依る被害と津浪による被害である。土木構造物の中で岸壁と橋梁とは最も震害を受け易く、又力学的に見て甚だ興味ある問題となつてゐるが、未だ解決されていない幾多の難問問題が潜んでゐる。津浪による被害は主として津浪に乗つた舟、木材等の激突により破壊され、而る後に流されたものである。

##### 1)熊野大橋

熊野大橋は國道41號線和歌山縣新宮市と三重縣南牟婁郡御船町との間に架設されたもので、構造概要は次のようである。

種類・垂直材附曲弦ワーレン型鋼構橋

全橋長 418.5m、内大徑間 164.95m(徑間長 54.0m)

##### 3連

小徑間 253.55m(徑間長 41.4m)

##### 6連

有効幅員 6.0m

橋臺型式 U字型重力式コンクリート造  
橋臺の大體の寸法・長 15.0m、底巾 5.0m、

上幅 2.3m、高 10.0m

橋脚型式 長圓形繩筋コンクリート柱

橋脚本體の大きさ、井筒、大徑間、長 13.0m  
 (長徑 11.0m 短徑 4.0m)  
 小徑間、長 8.0m  
 (長徑 10.4m 短徑 3.4m)

橋面構造—アスファルトブロック舗装


主要震動方向は橋軸方向と一致していたのであるが、三重県側より第一徑間及び和歌山縣側より第一ないし第三徑間は異状なく、中間は大徑間2連、小徑間3連共縦方向に和歌山縣側に水平移動を生じ、大徑間においては固定端底版がモルタル臺座を破壊し、24 cm 前後になり出し可動端も之に應じて滑り出している。小徑間も略同様であるが、移動量が大きく固定端において沓底版受けモルタル及びコンクリート臺座が粉砕され、主橋體が前方にずり出しておらず、可動端では轉子が完全にはづれている。橋臺は和歌山縣側において翼壁に多少のはらみ出しを生じた程度で、橋臺そのものには被害なく、橋脚も同様被害は認められなかつた。破壊の状態の調査と簡単な應力計算とから破壊の原因を考察すると、臺座コンクリートがアンカーボルトで壓せられて破壊するには、水平加速度が大徑間で 0.124 g、小徑間で 0.162g 程度となり、倒壊家屋の状態から判斷すると 0.2g 以上となつてゐるから、水平衝撃

力でコンクリートが最初破壊したと思われる。

2) 渡川橋(四萬十川) 豪震-2.

渡川橋は高知縣幡多郡其同村と中村町とを連絡するために渡川に架設せられた橋梁であつて、二部分から成つてゐる。有効幅員 5.50 m 左岸(中村町側)から垂直材を有する直弦ワーレ型單純鋼構橋 8 連、全長 438 m が右岸に向つて流心を横過して右岸高水敷迄延び、それから T 型鋼筋コンクリート單桁橋 6 連、全長 69.6 m が右岸高水敷上に架設されている。前者は關東震災前に設計施工されたもので、耐震性を考慮して造つたものではなく、部材はすべて華奢であり、橋高は徑間長に比して大である。之に反して後者は昭和 10 年の洪水後に、内務省土木試験所の標準設計を基礎として造られたもので割合にがつちりしている。橋臺は重力式コンクリート造で、上幅 9 m、底幅 10.5 m、高さ 8m、橋脚型式は中空鋼筋コンクリート圓柱二本より成り、高さ 10 m、上端直徑 0.7 m 下端直徑 1 m、圓柱の中心間隔 2 m である。主震動方向は龍野大橋の綫方向であるに對して、橋軸に略々直角の方向であり、此の附近は今回の震動の最も烈しかつた地方にあたつており、震度は 0.4 と推定される。トラスの部分は兩側の 2 連を残して中間の 6 連が河下へ転落し

豪震-2. 渡川橋

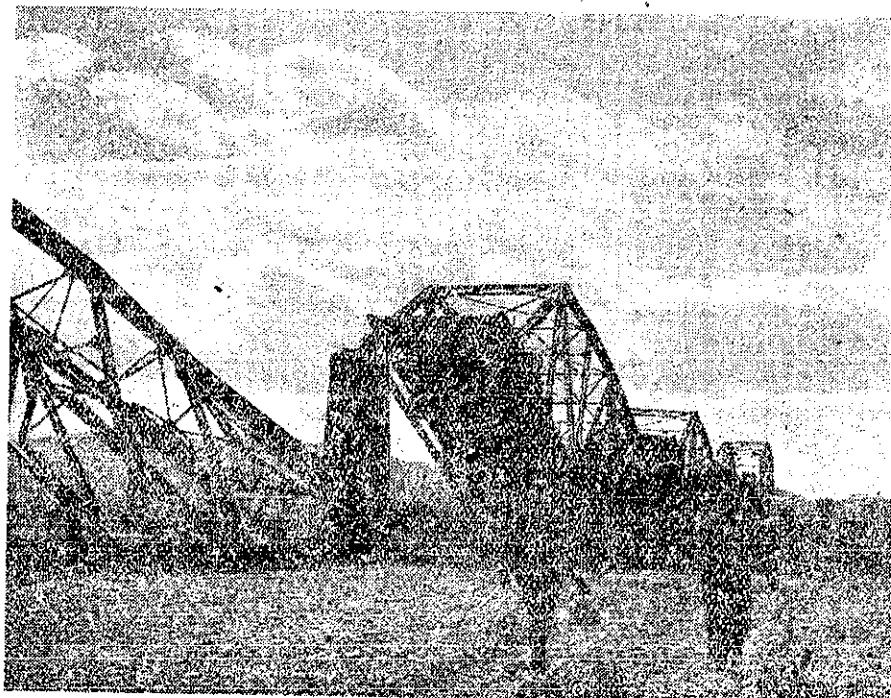

ている。鐵筋コンクリート橋は橋脚の破壊を見るのみで橋體は安全であつた。調査は微に入り細に亘つて行はれたのであるが、轉落の真因は目下研究中であつて未だ結論に到達しておらず、從つて此處に豫め之を述べることは危険であるが、一應私見をひれきしよう。先づ上下動によつて滑動端が浮き上り氣味になつてゐるところを横振動を受け、固定端を軸とした水平方向のねぢりの作用が働き、之と共に横振動による横倒しの力が働いた。結局固定端の脊には上下動による上方への引抜き、水平方向のねぢり、横倒しの三力が同時に働き非常に大きな力を受けたために破壊し、次に自由端で横に滑つて橋臺から落下したものと思われる。橋臺の固有振動周期は約1.2秒であり、橋脚の振動のために振り落されたと考えるのは至當でないようである。問題はトラスが極めて華奢で撓み易い構造であつたことと、地震動とが如何なる關係にあるかとゆうことである。このような構造物が縦横、上下の振動を受けて如何なる振動を起すかは橋梁技術者にとつて最も興味ある事柄である。渡川橋梁の墜落は不幸な災害であつたが、橋梁構造物の耐震、免震性を解く緒ともなれば、禍を轉じて福となすものとゆうことが出来よう。

次に津浪によつて被害を受けた橋を擧げる。

#### 1)周參見橋 寛鏡-3.

この橋は和歌山縣周參見町内において周參見川に架設された、延長62m、幅員4mの橋梁で、構造は木造の橋脚の上に工形鋼(150×450×20)桁、鐵筋

コンクリート床版(厚さ18cm)の載つたものである。被害は津浪の際に漂流船舶が突き當り、木造橋脚が全部倒壊したものである。橋臺は全然被害を認めないので地震による被害はなかつたものと推定される。上部構造を永久構造としたのは、嘗つて津浪を受けた経験を有するためと思われるが、經濟的事情が許せば鐵筋コンクリート橋脚を使用したいところであつた。

#### 2)會津橋

和歌山縣田邊市西部を流れる會津川に架設せられた國道橋で延長112m、有効幅員5.4m(徑間10m)I型鋼桁、鐵筋コンクリート床版(厚さ12cm)、二和土路面で橋臺は間知石積、橋脚は鐵筋井筒及び鐵筋コンクリート角柱である。被害は田邊市側より第2橋脚が鐵筋井筒の接手より折損、脱落沈下し、上流側75cm下流側50cmの床版沈下を来たし、傾斜面を造つてゐる。橋臺は全然被害はなく、床版も龜裂を生じていない。原因は破壊橋脚の前面にある防衝杭のみが折損して倒れている點から見て、津浪の引く際に漂流船舶が猛烈な勢で流下して防衝杭を折り更に餘勢をかつて橋脚に突き當り、その衝撃で折損したものと推定される。

#### 3)平松橋

周參見町内大間川に架設された延長31m有効幅員3.0m、徑間10mの鐵筋コンクリート橋脚、I型鋼桁土橋である。津浪による漂流船舶の突き當りによ

寫眞-3. 周參見橋(手前)



り橋脚が折損流失した。橋脚構造は倉津橋と同様、主鉄筋(20 mm)4本を60 cm間隔に結束した鋼筋コンクリート柱で、鉄筋が基礎コンクリート圓柱より分離して上流側に倒壊し、基礎コンクリート柱は全然形がいを止めない状況であり、津浪の收まつた後其の位置を1 m掘り起して見たが悉に跡を見出しえなかつたとゆうことである。

其の他の国道41号線の橋梁被害状況を述べると、木橋で流失したものは湊橋、朝来歸橋、江須見川橋、宮田橋、古座橋、古東橋、I型鋼桁橋では印南橋、安指橋、鋼筋コンクリートT型橋では田並橋がある。徳島県下では次のものがある。

#### 4)由岐港道路橋

鋼筋コンクリートT型橋であるが、津浪により橋臺裏込が洗掘され、その後舟の激突によつて轉落破壊した。

#### 5)厄除橋

日和佐川の河口、日和佐港に架設されたハウ型木構橋、徑間15 m、5連である。舟の激突により右岸の一徑間を残して全部流失した。

丈夫な橋は津浪だけでは簡単に破損流失しないものであるとゆう例としては

6)大川橋である。この橋は、牟岐港内に架設されたI型鋼單桁橋で5徑間よりなる。外海から押し寄せた津浪は次第に高度を増して橋上を乗り越えたが、舟は津浪に乗つてはるか橋の上方を通過したために全然被害はなかつた。

#### 5 緒び

以上河川、道路、橋梁の被害状況を概説的に述べたが、今回の調査の結果最も強く感じたことは我が國のような地震国において今後構造物を造るばあいには早く西洋直輸入のまゝをそのまま横倣することなく、先づ之をよくそしやく消化して後に造らねばならない。又熟し易くさめ易い國民性は災害の後はさわぐがやがて喫元過ぐれば熱さを忘れてしまう危険性が多分にある。今回のような機会に嚴密なる科學的理論を根據として構造物の破壊現象を徹底的に究明し、恒久的な対策を樹立しなければならない。そのためには調査隊の組織、派遣は勿論のこと、現場技術者、研究者は一丸となつてこの方面の研究に不斷の努力を盡さなければならない。

終りに臨み調査隊のために絶大なる便宜を圖つて下さつた諸賢に對し謹んで感謝の意を表する次第であります。

(福岡正己)

昭和22年8月25日印刷 昭和22年8月30日發行 (定價20銭)

編輯兼發行者

東京都新宿區牛込南町9番地

中 村 孫 一

東京都新宿區市ヶ谷加賀町1ノ12

小 坂 孟

東京都新宿區市ヶ谷加賀町1ノ12

(東京一) 大日本印刷株式會社

日本出版協會 會員番號 淮B 120022番

東京都中央區新川2丁目12番地

發行所 土木學會

振替口座東京 16828番