

九州大学

学生員

野田建治

同 正員

吉村虎藏

同 学生員

肥後野孝倫

1975年太行県中部地震における橋梁の被害については、すでにいくつかの報告があり、被害はいずれも軽微なものということができよう。ここでは震源の西北約3kmの山下湖ゴルフ場の3つの2ヒンジパライアーチ橋（人道橋）の被害について、その概要と鉛直変形の原因についての解析結果を報告する。

図-1 ゴルフ場人道橋位置図

① 被害の概要

この3橋の被害についての詳しい報告は別に報告⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾され

ているのでここでは簡単に記す。
3つのアーチ橋およびゴルフ場の管理事務所の位置図を図-1に示す。谷はほぼ東西に走り、橋軸はほぼ南北方向である。3橋に近い管理事務所の付属木造

瓦葺平家住宅1棟では、南面屋根の瓦は全然落ちなかつたが北面屋根の瓦は全部落ちた。家屋は倒壊に至らなかつたものの北側支柱などは左岸土台とコンクリートブロック基礎とともに北側に約10cm移動した。こ

れと同様の地震が3橋にもあつたものと推測される。

1号橋： 図-2の構造をもち、橋面の鉛直変形、アーチ支柱の変形、ニードルレースの変形は図に記入の通りである。

図-2 山下1号橋

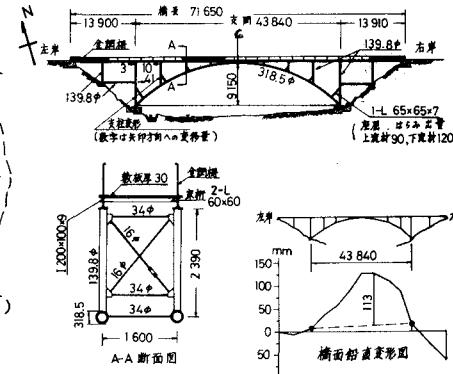


図-3 山下2号橋


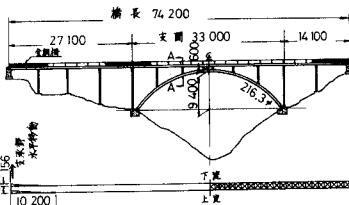


図-4 山下3号橋

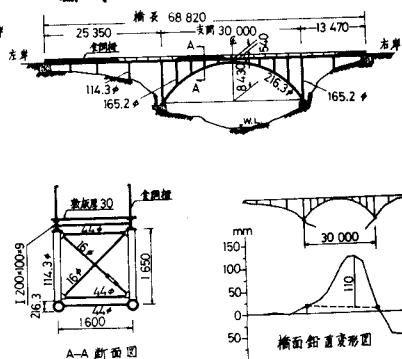

2号橋： 図-3の構造をも

ち、面外変形、面内変形を図中に記入した。本橋は1号橋のニードルレース、ストラットをもたない。

3号橋： 図-4に骨組図と橋面の鉛直変形図を示す。なお左岸の側径間橋台の無筋の簡単なパラベットはせん断されて後方に約20cm移動した。

② 面内変形の解析法

橋面の鉛直変形の状態は図に示すように、1号と3号橋とは類似の変形を示し、2号橋のそれは異なる。地震前の橋面は測定値がないが、水平であったといわれるからそのように仮定すれば、アーチの変形はほぼ、アーチ橋台の橋軸方向変位による対称変形と、アーチクラウンの橋軸方向変位による逆対称変形との合成と考えることができよう。このよう自考え方から、次の解析を行なって各橋のアーチ橋台の移動量とクラウンの移動量（側径間

の支承の移動量)を求めるにとした。いま図-5-aのアーチ橋台の単位水平移動によるアーチの任意格点, その鉛直変位を U_{ii} ($i=1, 2, \dots, n$) とする。また図-5-bのアーチクラウンの単位水平移動による格点, その鉛直変位を $U_{ii'}$ ($i=1, 2, \dots, n$), アーチ橋台, クラウンの水平変位量をそれぞれ X_1, X_2 , アーチ格点 i の実変形量を U_i ($i=1, 2, \dots, n$) とすると,

$$U_i = U_{ii}X_1 + U_{ii'}X_2$$

ここに $U_i = [U_{i1}, U_{i2}, \dots, U_{in}]^T$, $U_{ii} = [U_{i1}, U_{i2}, \dots, U_{in}]^T$, $U_{ii'} = [U_{i1}, U_{i2}, \dots, U_{in}]^T$, $U_i, U_{ii}, U_{ii'}$ に σ を水を水, 実測変位, 図-5-a, 図-5-bの場合の変位を入れると X_1, X_2 の最確値を求めることができようが、ここでは格点 i をアーチの $\frac{1}{2}$ 点と $\frac{1}{4}$ 点の 2 点あるいは対称格点の 2 点、または適当な 2 点を選んで、 X_1, X_2 の値を計算し、実変形と比較し検討をする。

図 計算結果

単位水平変位による鉛直変位成分 U_{ii} , $U_{ii'}$ (あるいは U_i -line, $U_{ii'}$ -line) は各橋について、図-6-a, b の通りである。ライズ比によって異なるが、この 3 橋のようにライズ比が大きい場合には、いずれかの成分もかなり大きいものと思われる。2~3 の試算結果から各橋の実変位とこれに近い解析値とを比較すれば図-7-a, b, c が得られる。このときの X_1, X_2 の値として表-1 が得られた。

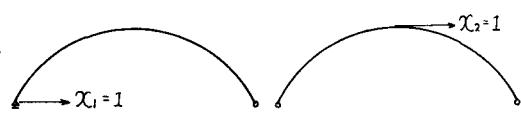


図-5-a

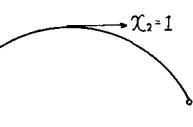


図-5-b

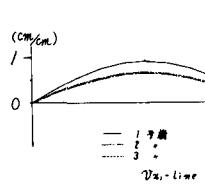


図-6-a

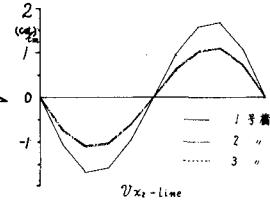


図-6-b

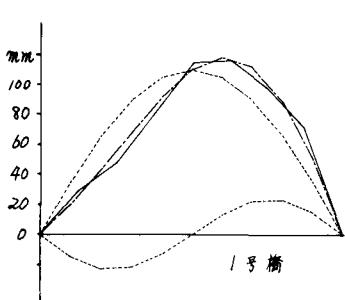


図-7-a

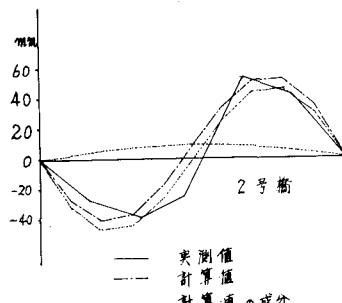


図-7-b

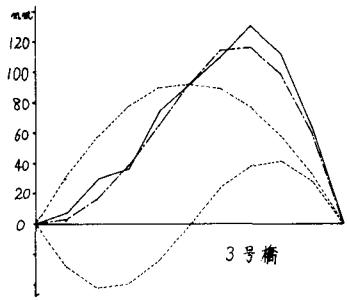


図-7-c

図 結び

地震の後に残った 3 橋のアーチ部の鉛直変形は上記の解析結果からアーチの橋台, 側径間支承の水平変位による永久変形であろうことが判断され, これら 3 橋の地震による実変形はアーチ橋などの耐震設計の 1 つの資料となるものと思われる。なお 1 号橋におけるアーチ支柱の変形量を用いて行なった初期キャンバーの推定解析などについては当日発表の予定である。被害調査にあたっては本学, 小坪教授, 太田, 彦坂助教授らの御協力を得たことを記して謝意を表したい。

参考文献 1) 国井, 大分県中部地震による橋の被害, 第 12 回自然災害科学総合シンポジウム 1975.10.

- 2) 吉村, 他, 1975 年大分県中部地震の活動と被害に関する調査研究報告のうちⅡ-2 橋梁および鉄道の被害 \$50 文部省科学研究補助金自然災害特別研究(I) 002040 昭和 51 年 3 月
- 3) 耐震工学委員会 1975 年大分県中部地震による被害のうち 6 橋梁の被害 土木学会誌 1976.4.

	1号橋	2号橋	3号橋
X_1	12.07	0.50	14.28
X_2	1.40	3.39	3.68

表-1 (cm)