

浅野工学専門学校 正会員 加藤直樹
防衛大学校 正会員 加藤清志

1. まえがき

コンクリート構造物の耐久性劣化に关心が寄せられているが、筆者らはとくに建築用に使用されるプレキャストコンクリート製手摺りおよび束の被害が建物そのものよりも著しいことに気付き、高所に使用された場合には人身傷害にも連がること、被害が方位や気象作用にも依存すること、塩害作用なしにもひびわれが発生し得ること等について前報^{1),2)}で報告した。ここではとくに実測によって明らかとなった湿度応力と鉄筋の浮き鏽によるポップアウトに着目し、部材の防水・防湿とかぶり厚さの重要性を述べるものである。

2. 実験方法

2.1 耐候性試験 (1) 実験装置と実験方法 耐候性試験にはS社製サンシャインウエザーメーターを使用し、カーボンアーカー放電により準太陽光としたものである。降雨はスプレー式で放電照射されつつ18分間散水され、次に162分間照射のみが行なわれ、この合計180分が1サイクルとして繰り返される。また、装置内の温度は40～70°Cで、湿度は85～100%である。このような厳しい環境条件に供試体を目下継続中であるが長時間暴露し、耐久性およびひびわれ発生状態を確認した。(2) 供試体の作製 鉄筋コンクリート部材を想定し角柱モデルを作製した。セメントには早強ポルトを使用し、配合はセメント強さ試験用の標準モルタルとし、供試体寸法は10×10×20cmである。異形鉄筋および丸鋼とも9mm筋を各4本ずつ組立てて鉄筋で構成し、これをかぶり10mmとなるように埋め込み鉄筋コンクリートモデルとした。また、同時に無筋コンクリート柱も1本作製した。材令7日でテストを開始した。

2.2 現地温湿度測定 上記建物の被害の激しい第3階の各側面(建物の各側面が各方位に完全に一致している)のバルコニー中央部に自記温湿度計を2台配置し、バルコニー内外の気象変化を測定した。

3. 実験結果

3.1 耐候性試験とひびわれ観察 ウエザーメーターのカーボン寿命60時間ごとにひびわれ幅測定器(50×)と光学

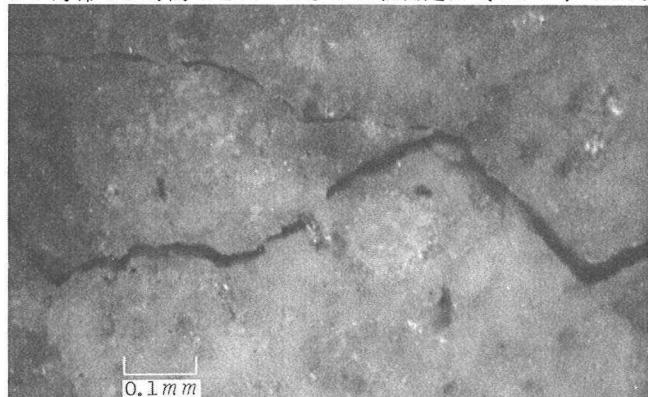


写真-1 乾湿作用により発生した微小ひびわれ

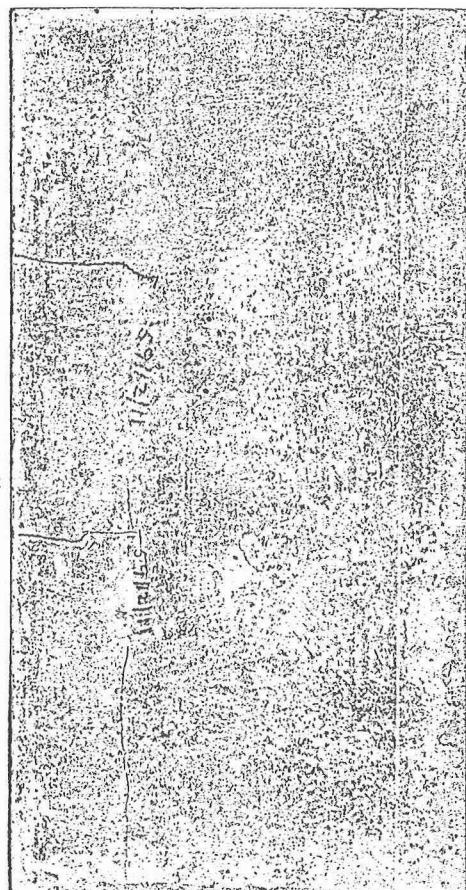


図-1 照射側面の微小ひびわれの成長

顕微鏡（100×, 200×）により観察した結果を 図-1 および写真-1 に示す。各供試体で直接照射光とスプレーを受ける面ではレイタンスがはく落し、また、60日を経過すると鉄筋に沿い、熱を直接受ける面よりも熱の伝達の遅れる側面にひび割れが多く発生した（図-1 参照）。

3.2 気象作用 (1) 気温と湿度の変化 被害のもっとも激しい西側バルコニーの内外の温湿度の変化の様子を 図-2, 3 に示す。とともに内側は外側より2時間遅れて変化する。(2) 供試体と実構造物との対比 供試体のレイタンスがはく落しているのが 北側の被害に、供試体の側面および裏側が 東・西と南のそれぞれの状態に対応している。この現象的事実から 海砂からの塩

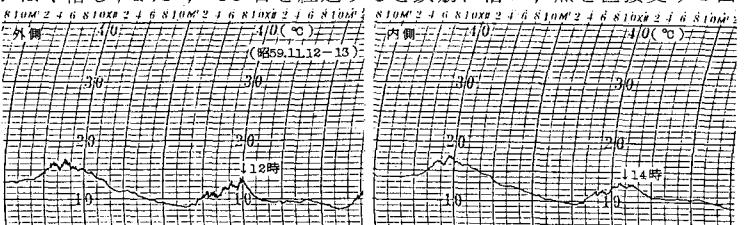


図-2 西側バルコニーの外側と内側の温度変化の様子

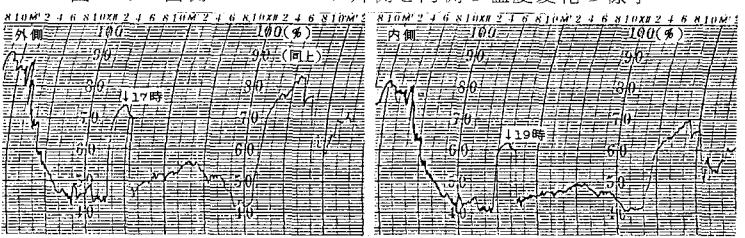


図-3 西側バルコニーの外側と内側の湿度変化の様子