

## VI-134 PC定着部後埋めの処理方法について

東日本旅客鉄道（株）東北工事事務所 正会員 三上 保  
 東日本旅客鉄道（株）東北工事事務所 正会員 大庭 光商  
 東日本旅客鉄道（株）東北工事事務所 正会員 末弘 保

## 1.はじめに

PC鋼材定着部の後埋めは構造部材としての重要性は小さいが、PC鋼材および定着具の腐食防止には重要な箇所である。しかし、実際には完全な施工は行われ難く、特に上縁定着部に発生した目地切れ部から、雨水等が浸透して鋼材が腐食し、場合によっては破断することがある。

後埋め処理を確実に行うためには、養生方法および適切な材料の選定が重要となる。そこで今回、簡便な養生方法および使用材料に着目し、PC定着部の後埋め試験を行ったので報告する。

## 2. 試験方法

## (1) 供試体

供試体は、PC鋼材の上縁定着部を想定したタイプA、PC鋼棒による鉛直締めの定着部を想定したタイプBの2種類とした。寸法を図-1に示す。

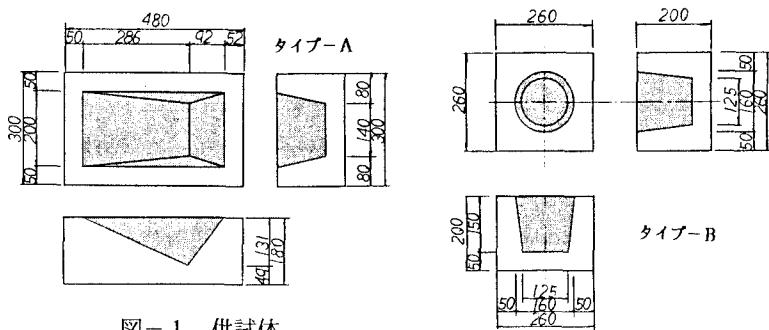


図-1 供試体

## (2) 後埋め処理

供試体コンクリート打設30日後に後埋め材を充填し下記の処理を行った。なお、後埋め処理は乾燥状況の違いを考慮し、4月と8月に行った。

①後埋め部に無収縮モルタルを充填し、養生は特に行わない。（無収縮モルタル・養生なし）

②後埋め部の上層1cm程度残して、無収縮モルタルを充填する。モルタル硬化後上層1cmの部分に水を満たし養生する。（無収縮モルタル・たん水養生）

③後埋め部にポリマーセメントモルタルを充填し、養生は特に行わない。（ポリマーセメントモルタル）

④後埋め部に無収縮モルタルを充填し、その3日後に後埋め

部表面にセメント結晶増殖材の充填と塗布を行う。充填、

塗布要領を図-2に示す。（無収縮モルタル+セメント結晶増殖材）

## (3) 試験内容

## 1) 目地切れ深さおよび目地切れ幅

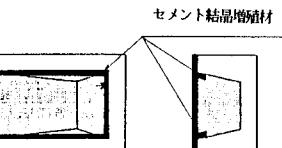


図-2 充填、塗布要領

目地切れの発生した供試体の目地切れ部に、ひびわれ補修の要領により着色樹脂を注入し、樹脂の硬化後に供試体をコンクリートカッターにより切断した。なお、目地切れ幅が0.05mm以下のものについては注入は行われず、目地切れ部からφ100mmのコアー抜き取りを行い、目地切れ深さおよび目地切れ幅を測定した。

なお、試験は後埋め処理の6ヶ月後に行った。

## 2) 透水試験

無収縮モルタル+セメント結晶増殖材で処理した供試体、およびその他の供試体で目視によりコアーの目地切れが確認出来なかった供試体について透水試験を行った。なお、透水試験はアウトプット法  $5 \text{ kgf/cm}^2 \times 100\text{Hrs}$  で行った。

### 3. 試験結果

#### 3. 1 目地切れ試験

##### (1) 目地切れ

試験結果を表-1に示す。また、目地切れ部の写真-1に示す。4月に後埋め処理した供試体は、いずれも目視では顕著な目地切れは生じなかった。しかし、コアー抜き取りの結果、無収縮モルタル処理の供試体は養生の有無に係わらず、内部の接合面においてすべて目地切れが認められた。

##### (2) 樹脂注入・切断後の目地切れ深さと幅

無収縮モルタル処理の供試体は、養生の有無に係わらず目地切れ深さが大きく、片面がほぼ後埋め部の底面まで目地切れが達していた。しかし、ポリマーセメント処理の供試体はいずれも目地切れ深さ、幅とも小さく、無収縮モルタル処理の供試体とは明確に異なる結果となった。

#### 3. 2 透水試験

セメント結晶増殖材で処理した供試体の中から、目地切れの確認されなかった供試体および目地切れ幅が0.3mm程度の供試体について透水試験を行った。また、目視検査の結果から良好な結果が得られたポリマーセメント処理の供試体についても透水試験を実施した。透水試験の結果を表-2に示す。セメント結晶増殖材で目地切れ幅が0.3mm程度と大きいA-5、B-10の供試

体は目地切れ部からの透水が確認され、セメント結晶増殖材の効果はみられなかった。しかし、セメント結晶増殖材のA-6a・6b、およびポリマーセメントのB-4は透水ではなく止水効果は良好であった。また、接合面を割裂すると、A-6a・6bは接合面からの浸透水が4cm程度まで達しているのに対して、B-4は供試体底面まで水が浸透しており、セメント結晶増殖材の防水効果が認められた。また、B-5は加水圧の際に接合面が分離したと推定され、400ml/2分の透水量があった。

#### 4. まとめ

- (1) 夏期施工の供試体は、目地切れが大きくなるが、ポリマーセメントは目地切れが浅く、良好な結果が得られた。
- (2) 無収縮モルタルは、養生の有無に係わらず目地切れが底面まで及んだ。

表-1 目地切れ調査結果

供試体	施工時期	番号	処理方法	表面部での目地切れの有無	コアーでの目地切れの有無	切断面での接合長さ(mm)	目地切れの最大深さ(mm)	目地切れ最大幅(mm)	透水試験	
A	4月	A-1	無収縮(養生無)	無	有	110	90	※		
		A-2	無収縮(養生無)	無	有	90	90	※		
		A-3	ポリマーセメント	無	無	—	—	—		
		A-4	ポリマーセメント	無	無	—	—	—		
		A-5	無収縮+セメント結晶増殖材	無	有	120	110	※ ○		
		A-6	無収縮+セメント結晶増殖材	無	無	—	—	—	○	
		A-7	無収縮(養生無)	有	—	130	130	0.80		
		A-8	無収縮(たん水養生)	有	—	115	100	0.25		
		A-9	ポリマーセメント	有	—	125	45	0.40		
		A-10	無収縮+セメント結晶増殖材	無	有	120	120	※		
B	4月	B-1	無収縮(養生無)	無	有	125	125	※		
		B-2	無収縮(養生無)	無	有	125	125	※		
		B-3	ポリマーセメント	無	無	—	—	—		
		B-4	ポリマーセメント	無	無	—	—	—	○	
		B-5	無収縮+セメント結晶増殖材	無	無	—	—	—	○	
		B-6	無収縮+セメント結晶増殖材	無	有	110	100	※		
		B-7	無収縮(養生無)	無	有	125	125	※		
		B-8	無収縮(たん水養生)	無	有	120	120	※		
		B-9	ポリマーセメント	有	—	145	45	0.40		
		B-10	無収縮+セメント結晶増殖材	無	有	120	40	※	○	
記事										
※ コアー抜き取りの際、目地切れ部に剥離が生じ測定不可となった。										
注 A-6は同一供試体から2本採取し、A-6a・A-6bとした。										

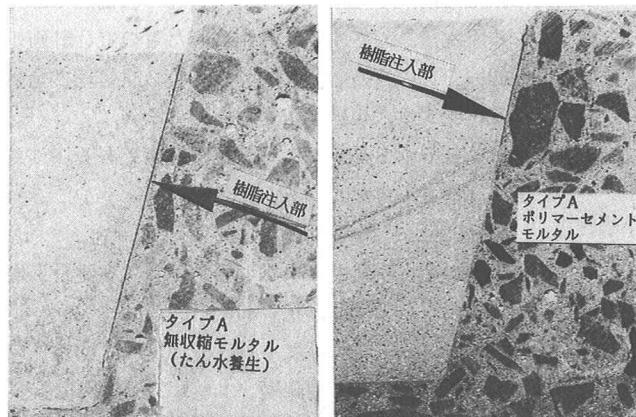


写真-1 目地切れ形状

表-2 透水試験の結果

加压時間(h)	累加透水量					
	A-5	A-6a	A-6b	B-4	B-5	B-10
3	加压2分間で45ml	0	0	0	加压2分間で400ml	加压なし5分間で450ml
100	0	0	0	0		