

IV-190

## 舗装軌道の実態と路盤条件に関する一考察

(財)鉄道総合技術研究所

正会員 須長 誠 正会員 関根悦夫

正会員 安藤勝敏

東日本旅客鉄道㈱ 東北地域本社

工務部 保線課

正会員 伊勢勝巳

## 1. まえがき

実用的な既設線用の省力化軌道については国鉄時代の昭和40年代に基本的な構造が提案された後、各種の改良が行われ、昭和50年代に既設線用としてB型(図1)、新設線用としてC型(図2)が開発されている。B型およびC型は、首都圏を中心に施工されて10年以上経過しており、今後の舗装軌道の設計・施工に資するため、平成元年の5月から9月にかけて実態調査を行った<sup>1)</sup>。調査結果はE型舗装軌道<sup>1)</sup>に活用され、営業線に試験敷設されているが、ここでは舗装軌道の実態調査を踏まえ舗装軌道を敷設する場合の路盤条件について考察した。

## 2. 実態調査の概要

## 2. 1 目視観察結果

調査対象としては、首都圏に敷設されたものから10箇所を選定した<sup>2)</sup>。調査結果をまとめれば、以下のようになる。

- ①全般的に保守量は少なく、省力化の効果が認められた。
- ②表層の劣化、目地切れが多い。
- ③縫目部にあおりが多い。
- ④排水不良箇所では路盤噴泥が発生している箇所もある。
- ⑤盛土の沈下は30mm以内。
- ⑥高架橋区間でもかなりのレール沈下(20mm)が発生している箇所がある。
- ⑦舗装軌道と有道床軌道との取付け部である緩衝区間で、あおり、沈下が大きい。
- ⑧路盤の支持力が十分かつ適度な弾性( $K_{30}$ 値=20~30kgf/cm<sup>3</sup>)を持つ強化路盤の場合では、良好な軌道状態が確保されている。

## 2. 2 路盤の支持力調査

舗装軌道を支持する路盤については、3箇所の土路盤区間で支持力調査を行ったが、ここでは全面的な補修を行った箇所の調査結果について述べる。

調査は切取、盛土区間それぞれ1箇所について行い、同時に路盤土を採取し土質試験も行った。土質は切取、盛土ともに火山灰質粘性土(関東ローム)であり、自然含水比は切取では集水地形になっているためか125%と比較的大きく、盛土では35%と小さかった。LPCマクラギ下での表層路盤のコーン貫入試験によれば、 $q_c \geq 10 \text{ kgf/cm}^2$ となっており、 $K_{30}$ 値(直径30cmの平板を用いた載荷試験値)換算では7kgf/cm<sup>3</sup>以上と十分に支持力は確保されていた。しかし、標準貫入試験のN値で見ると切取部では深さ3mまでは4前後と小さく(図3)、また盛土部では1~2程度であり、盛土下の地盤は3程度であった(図4)。このよ

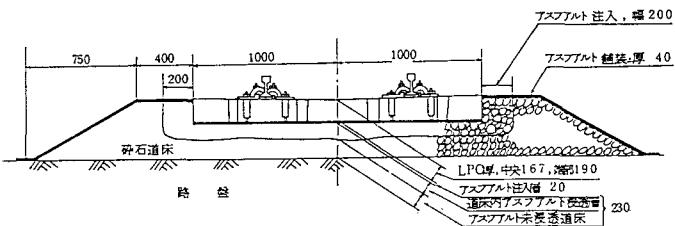


図1 B型舗装軌道の断面

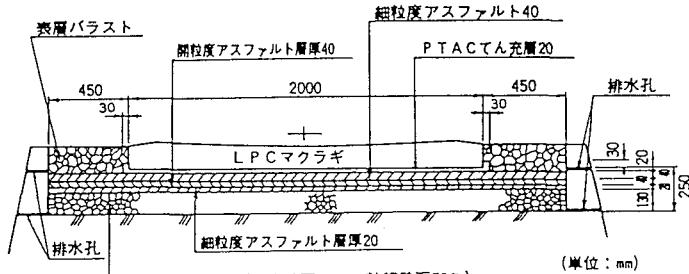


図2 C型舗装軌道の断面

うに切取、盛土部とともにN値は小さく、 $K_{30}$ 値換算では切取、盛土部とともに $4 \text{ kgf/cm}^3$ 以下となり、新設線の標準的な路床強度 $7 \text{ kgf/cm}^3$ を下回っている<sup>3)</sup>。

盛土区間では過去に2回降雨によりすべり破壊を起こしており、またのり面工の一部が変状していることから、盛土部の強度が不足しているものと考えられる。

以上のように軌道直下の路盤表面は、有道床軌道から舗装軌道にいたる長年の繰返し列車荷重により締め固まっているが、表層以外の土構造物全体の強度は不足していると考えられる。

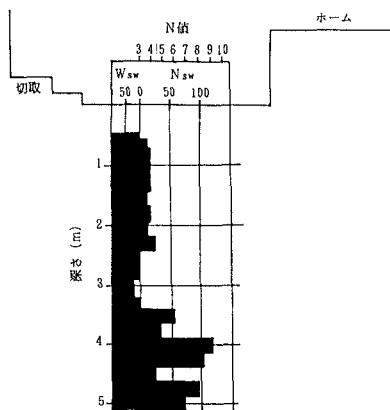


図3 切取部の支持力

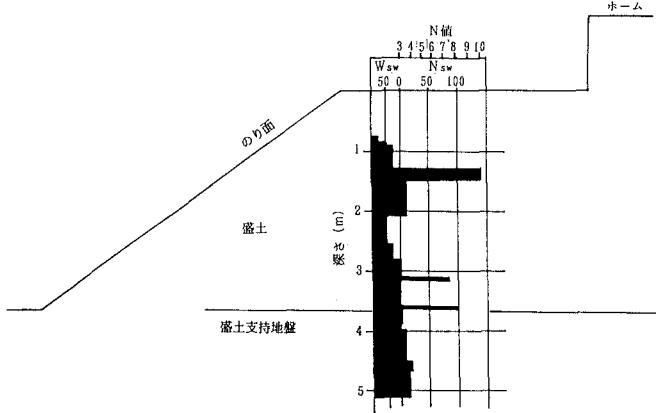


図4 盛土部の支持力

### 3. 考察

目視調査、支持力調査より舗装軌道敷設のための路盤条件について以下のように考察する。

- ①排水溝が不良な場合は、路盤噴泥や軌道の沈下が生じており、路盤部への雨水等の浸入を防止するため排水溝の整備が大切である。
  - ②土路盤箇所に敷設した既設線用の舗装軌道の場合は軌道構築より十分な時間が経過しているため、路盤部の沈下あるいは道床パラストの路盤部へのめりこみ沈下は収束しており、表層の路盤の支持力は $K_{30} \geq 7 \text{ kgf/cm}^3$ と十分な支持力を有していると考えられる。しかし、路盤下の盛土や切取の支持力が小さい場合は、敷設後に大きな補修を要する場合もあるので路盤下の路床部の支持力も確保する必要がある。路床の支持力を変えた実物大の舗装軌道の載荷試験<sup>4)</sup>によれば、路床の支持力は $K_{30} \geq 7 \text{ kgf/cm}^3$ が望ましい。
  - ③高架橋区間では路盤がコンクリートであるため支持力として十分であるが、硬いてん充層と硬い路盤とに挟まる混合碎石層が繰返し列車荷重により圧縮破碎（圧縮沈下と碎石粒子の破碎）したと思われる沈下が20mm程度認められた。この問題に対しても、例えばパラストマットを敷設して適度な弾性を持たせる等の工夫が必要である。
  - ④新設線の土路盤区間に舗装軌道を構築する場合は、路盤は支持力があり適度な弾性を持つ強化路盤にするのがよい。
- 参考文献
- 1) 安藤勝敏、村尾和彦、小関昌信：“既設線用省力化軌道の開発研究”，日本鉄道協会誌，1992.12，p. 11～14
  - 2) 須長誠、関根悦夫、安藤勝敏、伊勢勝巳：“舗装軌道の実態調査結果と路盤条件”，日本鉄道協会誌，1993.2，p. 47～49
  - 3) 鉄道総合技術研究所編：“鉄道構造物等設計標準・同解説（土構造物）”，丸善株，1992.10，p. 125
  - 4) 関根悦夫、須長誠：“土路盤上における舗装軌道の載荷試験”，土木学会第48回年次学術講演会講演概要集，1993.9 第IV部門 投稿中