

身延保線支区における軌道整備対策工法の変遷と標準化

東海旅客鉄道株式会社 静岡支社 身延工務区 正会員 伊藤 大輔

1. はじめに

身延線は、東海道本線 富士駅から中央本線 甲府駅を結ぶ営業キロ 88.4km の4級線であり、日本三大急流である富士川沿いの山肌を甲府盆地に向かい登り続ける地形上に運行している。そのため、当社在来線のなかでも急曲線、急勾配区間が多い厳しい線形である。(図-1、2)

このような下級線区においては、線区の特状や線路構造等を踏まえ、軌道整備目標値超過箇所(以下、目標値超過箇所という)の解消が課題であり、昔から様々な対策工法を実施してきた。

身延線においても、過去から現在に亘り、乗り心地の改善、保守量の低減を目標に、様々な対策工法を進めてきた。その結果、1998年以降の身延保線支区(以下、身延支区という)

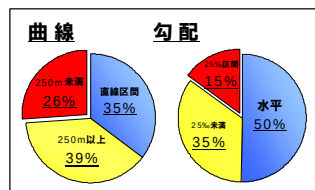


図-2 身延保線支区管内 線形

を中心とした、身延線全線における取り組みは、目標値超過箇所の発生を大幅に減少させ、乗り心地改善に繋がる大きな成果を上げてきた。そこで、現在に至る

までの軌道整備対策工法の効果を検証するとともに、身延線の特状を踏まえた、より効果的な工法の確立と、保守の標準化について取り組んだので報告する。

2. 身延線の現状と課題

身延線では、過去、1994年と1995年に連続して線路張り出しを発生させたため、それを契機に急曲線部における軌道強化を推進してきた。その結果、2006年3月現在、急曲線が約70%の線形である身延支区管内の軌道構造は、50N レール化率 約80%、PCまくらぎ化率 約40%、道床碎石化率 約60%となり、軌道強化は着実に推進している。

その一方、目標値超過箇所は、1998年頃、高低狂い 約90箇所以上、通り狂い 約50箇所以上あり、年々増加する傾向にあったため、目標値超過箇所の削減に向けた抜本対策が必要であると認識していた。

そこで、身延支区では、単なる目標値超過箇所の削減という目標ではなく、厳しい線路構造に対して、経費を節減し、かつ将来に向けた技術力の維持・継承も可能となる、身延線に特化した、実現性が高く、かつ継続して施工が可能な目標値超過箇所削減対策を見つけ出し、推進することに重点を置き取り組むこととした。

3. レール継目部の特性

3-1 目標値超過箇所の要因

過去5年間の目標値超過箇所を検証すると、継目部に起因して発生する箇所が、全体の約85%を占める。全てのレールが、定尺・短尺である身延線では、「継目を制すれば、身延を制す」と言えるほど、軌道保守管理上苦慮する軌道弱点箇所であり、これらのほとんどは、継目落ち及び継目折れである。

3-2 継目部の道床状態

身延線の継目落ち箇所での道床バラストを採取し、粒度分布として表したのが 図-3 である。碎石区間では、線②で示すように、粒径の20mm未満が約2割であるのに対し、線①で示すフルイ砂利の区間では20mm未満が約5割を占めており、道床の劣化が顕著であることが分かる。

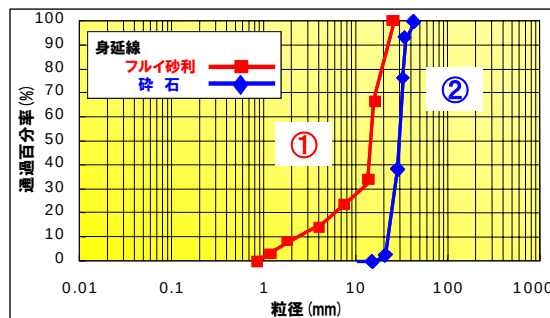


図-3 フルイ砂利と碎石の粒径加積曲線

3-3 急曲線部での目標値超過

線形と目標値超過箇所の関係进行分析した結果、身延支区管内で発生した目標値超過箇所は約70%が急曲線部で発生しており、急曲線部での対策が重要であることが分かる。

3-4 遊間整正実施箇所と目標値超過

遊間整正実施箇所と目標値超過について分析した結果を、図-4に示す。身延線は全線が定尺・短尺であるため、遊間整正が必然的に発生する。特に、遊間整正を、過去10年間で3回以上、実施した継目部においては、高頻度で目標値超過が発生する傾向が見られ、施工後の継目部管理が重要であることが分かる。

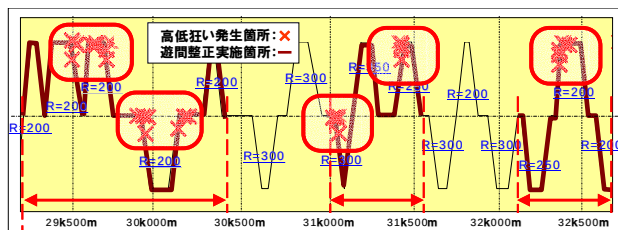


図-4 遊間整正と目標値超過箇所の関係

3-5 目標値超過箇所に対する取り組み方針

上記の分析結果より、以下の2点を対策の方向性として取り組むこととした。

キーワード：軌道整備・継目落ち・目標値超過箇所対策

連絡先(住所:山梨県南巨摩郡身延町角打字荒田1331-1・TEL:0556(62)1210・FAX:0556(62)3772)

