

横リブ現場継手部に開口部を有する鋼床版の疲労損傷(その1)

首都高速道路株式会社 正会員 中野 博文
 首都高速道路株式会社 正会員 中村 充
 川田工業株式会社 正会員 溝江 慶久

1.はじめに 首都高速道路の3径間連続鋼床版箱桁橋において、疲労損傷と推察されるき裂が数多く発見された。発見されたき裂は主に図1に示すデッキプレート-Uリブ溶接部のき裂(FR2き裂)とUリブ-横リブ溶接部のき裂(DR1き裂)であり、横リブ現場継手部に集中して発生していた。この現場継手部は、図2に示すように横リブがデッキプレートと接合されていないという構造的特徴があった。建設当時の設計においてデッキプレートと横リブとの短い溶接部の省力化を図ったものと推測され、首都高速において非常に稀な構造である。本文は、この開口を有する横リブ現場継手部に発生したき裂の状況について整理した結果とき裂の発生原因を推測するために実施したFEM解析の結果について報告するものである。

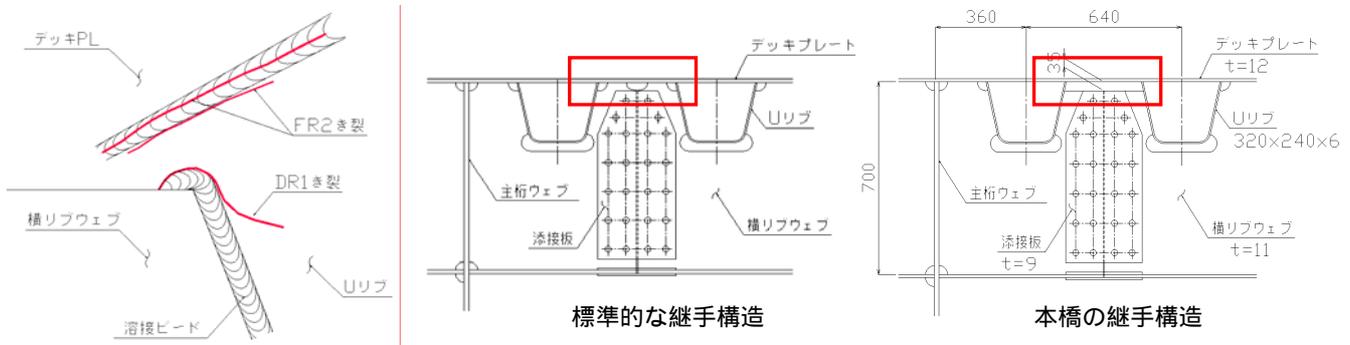


図1 検討対象き裂

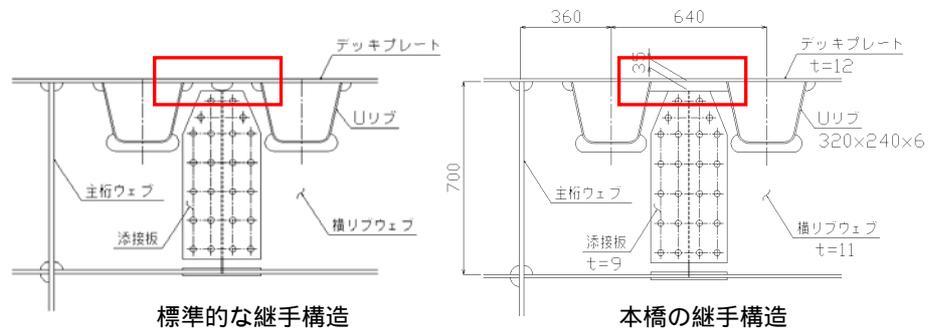


図2 開口を有する横リブ現場継手部


2.き裂の発生状況 本橋で発見されたき裂のうち、90%を超えるき裂が当該継手部に近接して発生していた。当該継手部と発生き裂の関係を表1に示す。DR1き裂が単独で発生している箇所が最も多いが、FR2き裂が連成して発生している箇所も少なくない。また、継手部の左右を比較すると、き裂は床版支間中央側(R9山側やR14海側)で多く発生しており、横桁位置の主桁側ではき裂は発生していない。

表1 横桁・横リブ位置におけるき裂発生割合

		東行き				西行き			
		R8海側	R9山側	R14海側	R15山側	R8海側	R9山側	R14海側	R15山側
横リブ位置	DR1き裂単独発生	29%	66%	72%	11%	18%	59%	58%	12%
	FR2き裂単独発生	10%	5%	1%	12%	12%	1%	0%	9%
	DR1・FR2連成発生	5%	9%	16%	14%	23%	26%	7%	6%
	き裂発生なし	56%	20%	11%	64%	33%	1%	22%	60%
横桁位置	DR1き裂単独発生	0%	0%	47%	0%	0%	65%	6%	0%
	FR2き裂単独発生	0%	6%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	DR1・FR2連成発生	0%	0%	6%	0%	0%	6%	0%	0%
	き裂発生なし	100%	94%	47%	100%	100%	29%	94%	100%

3.FEM解析の概要

解析は、実橋計測結果¹⁾から桁作用の影響は小さいと考え、Uリブの4支間分を取り出したモデル(図3)を対象として行った。現場継手部のモデル化では添接板の形状と板厚のみ考慮した。解析手法はソリッド要素を用いた線形解析(解析コード: NASTRAN)とし、着目部周辺のメッシュサイズは2mm角程度とした。拘束は実橋計測結果¹⁾との比較検証から主桁下面の節点を完全固定とした。載荷荷重は2×200×200mmの面に100kNの分布荷重を与えた。載荷ケースは橋軸方向に3ケース、橋軸直角方向に11ケースの計33ケースとした(図4)。

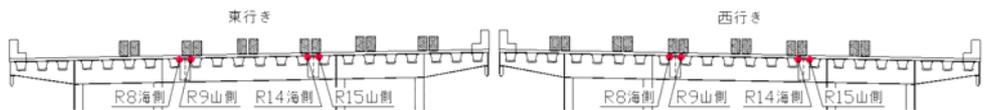

解析手法はソリッド要素を用いた線形解析(解析コード: NASTRAN)とし、着目部周辺のメッシュサイズは2mm角程度とした。拘束は実橋計測結果¹⁾との比較検証から主桁下面の節点を完全固定とした。載荷荷重は2×200×200mmの面に100kNの分布荷重を与えた。載荷ケースは橋軸方向に3ケース、橋軸直角方向に11ケースの計33ケースとした(図4)。

キーワード 鋼床版, 疲労損傷, 横リブ現場継手部, FEM解析

連絡先 〒100-8930 東京都千代田区霞が関1-4-1 首都高速道路株式会社 保全・交通部 TEL 03-3539-9546

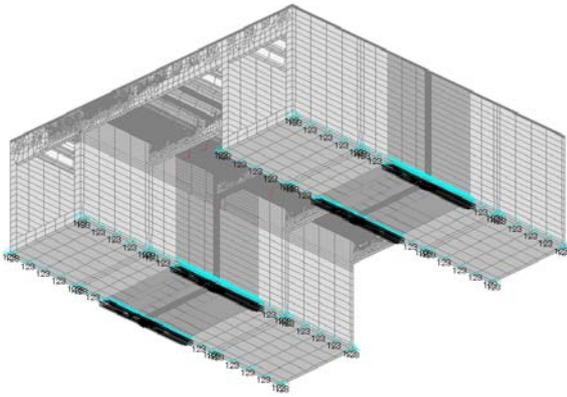


図3 解析モデル

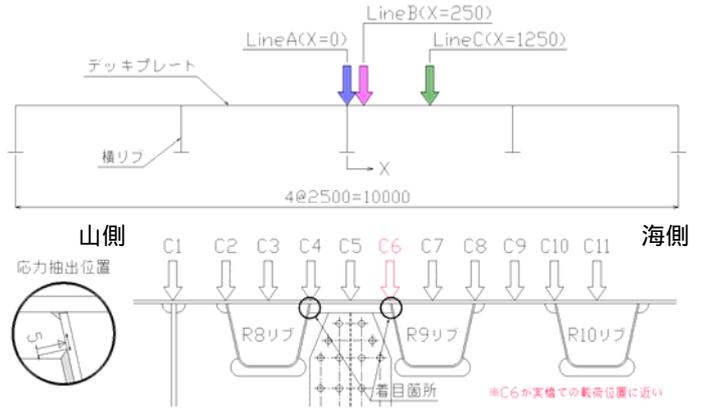


図4 荷重ケースと応力抽出位置

4 .FEM 解析の結果とき裂発生原因の推定

DR1 き裂発生位置の各荷重位置と発生応力との関係を図5に

示す．図5(c), (d)は比較のために実施した現場継手部を無くし，スカラップを有する標準的なディテールに置き換えたモデルの解析結果である．これより，当該箇所の応力はLineA（横リブ直上）のC7ケースで最も大きく，床版支間側に荷重が移動してもさほど小さくなっていない．また，継手部の左右（R8海側，R9山側）を比較すると，床版支間中央側（R9山側）の方が高い応力値を示しており，き裂の発生状況と一致する．

一方，図6に示す変形図から，開口部においては横リブ面内の変形挙動に起因してデッキプレートと横リブとで水平方向に変位差が生じていることがわかる．標準モデルではこの変位差が小さいことから，図5の両モデルの応力の差異はこの水平方向の変位差によるものと考えられる．また，FR2 き裂と DR1 き裂が連成して発生していたことに関連し，デッキプレート-Uリブ溶接部にもUリブ-横リブ溶接部と同程度の応力が作用し，かつ両箇所とも大きな板曲げが発生していることを確認した．

5 おわりに

開口を有する横リブ現場継手部に発生した疲労損傷は，輪重による鉛直方向の変形に加え，横リブ面内の変形挙動に起因して発生するデッキプレートと横リブとの水平方向変位差によるものと推測された．よって，当該損傷に対しては，これらの変形を抑制するための構造改良が必要であると判断された．

参考文献

- 1) 渡邊,中野,中村：横リブ現場継手部に開口部を有する鋼床版の疲労損傷（その3），土木学会第66回年次学術講演会，2011.9.

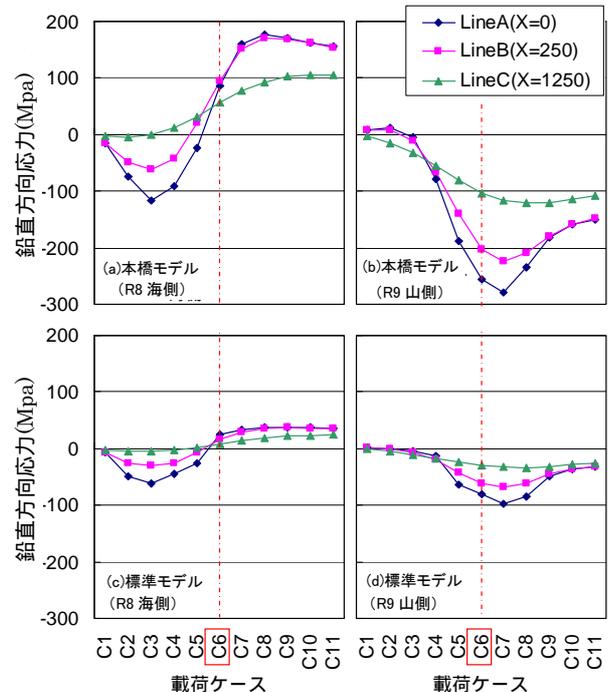


図5 DR1 き裂発生位置の応力分布

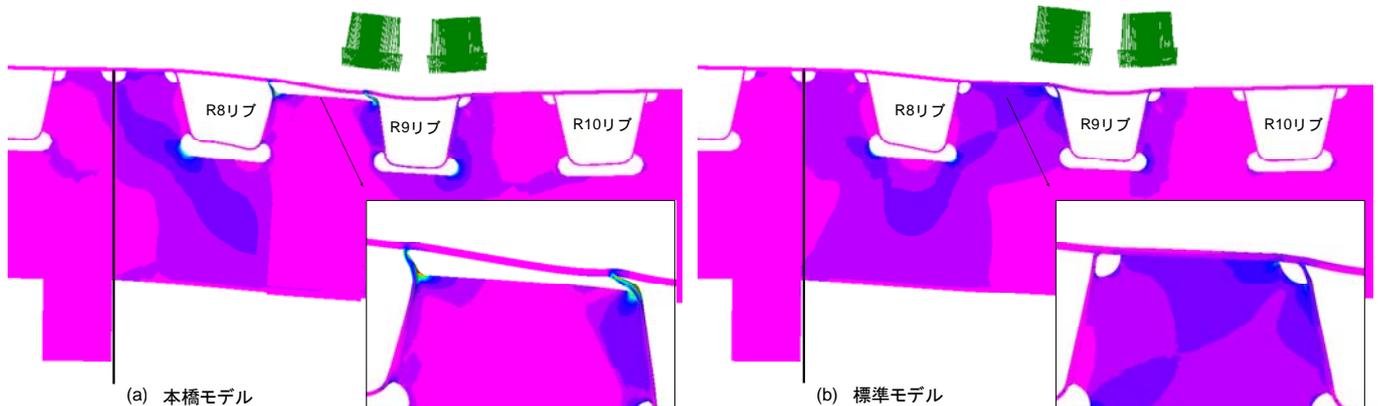


図6 C7 ケースの変形図（変形×200，コンターはミーゼス応力）