施工段階で発生した切土のり面の変状に伴う計測・調査経緯について

(株) 大林組大洞トンネル工事事務所 正会員 ○浅野 壮洋
 (株) 大林組大洞トンネル工事事務所 正会員 伊藤 智治
 (株) 大林組大洞トンネル工事事務所 正会員 佐々木 徹
 (株) 大林組大洞トンネル工事事務所 正会員 常峰 寛之

東日本高速道路(株) 東北支社 山形工事事務所 中徳 基哉
 東日本高速道路(株) 東北支社 山形工事事務所 宇佐美 学

1. はじめに

東北中央自動車道(南陽高島 IC~山形上山 IC 間の24.4km)の小岩沢地区の切土工事施工段階において、のり面にクラックや小段部のシールコンクリートのずれが発生した。そのため、押え盛土を実施するとともに、光波測距儀による動態観測を実施し、変状の経時変化を測定した。台風時の降雨水や融雪水の影響でクラックが広がり、変状が大きく出たため、ドローンやレーザー測量など、ICT 技術を活用して、変状の範囲や状況を確認した。写真-1 にドローンにより撮影した変状範囲の状況を示す。本文では、変状の発生要因や対策工を検討するために実施している計測及び調査経過について報告する。

写真-1 ドローンにより撮影した変状範囲の状況

2. のり面の変状箇所について

当地は、山形県南陽市中川地区に位置し、切土工区の大洞山一帯には、奥羽山脈地域の非火山性の大洞山地に区分される。切土工区には、新第三紀中新統の吉野層が広く分布しており、それらを基盤岩として山間部には完新世の土石流堆積物が地表面を覆っている。

変状箇所周辺の地質は、火山礫凝灰岩や凝灰角礫岩、凝灰質泥岩などの火山性堆積物が広く分布し、深い風化帯や緩みを形成している。変状箇所は風化帯に分布する流れ目をなすシームや小規模断層の組み合わせからなる。大規模切土による応力解放と降雨などにより不安定化し、そこに融雪による表流水と地下水の供給により変状が拡大したと考えられる。

図-1 動態観測記録

3. クラック発生後の対応

変状発生個所の本線計画高との比高は 32.2m、切土高さは 26.8m となり、切土勾配は 1:1.0~1:1.2 の 4 段切土工事である。2017 年 9 月初めに 4 段切土の 2 段目を掘削している段階で 3 段目、2 段目ののり面に 20mm 程度のクラックやシールコンクリートのずれが確認された。そこで、クラック発生箇所の下部に押え盛を実施し、と光波測距儀による動態観測を行った。動態観測記録を図-1 に示す。測定開始以降の変位は 20~30mm 程度であったが、10 月末の 2 度の台風による降雨、11 月末の融雪により変位は最大 100mm/日程度で累計約 500mm まで増大したため、のり面下部での重機の掘削運搬作業を中止し、変状箇所の押え盛土を再度行って立入禁止措置をした。同時にドローンや 3D スキャンによる現地測量を行うとともに、現地踏査により変状範囲を確認した。

キーワード 切土のり面, 変状, 凝灰岩, 調査・計測, ICT 技術

連絡先 〒999-2171 山形県東置賜郡高島町石岡 563 株大林組 大洞トンネル工事事務所 TEL0238-49-7298