# 地山の経時劣化に起因するトンネル変状現象に関する調査・解析

Investigation and analysis on deformed tunnel due to the time degradation of the rock mass strength

東日本高速道路㈱	〇正会員	加藤文啓 (Fumihiro Kato)
鹿島建設㈱	正会員	藤原浩一 (Koichi Fujiwara)
㈱エーティック	非会員	菊山浩喜 (Hiroki Kikuyama)

## 1. はじめに

山岳トンネルでは、スレーキング等による地山の経時 劣化に起因して、変形やひび割れなどの変状を生じるこ とがある。道路トンネルにおいて重大な変状が確認され た場合に、その対策工はインバート新設等の通行規制を 必要とする大規模なものとなる場合が多く、変状の初期 段階からの計画的な維持管理が求められる。

大夕張トンネルは、道東自動車道 夕張 IC ~ むかわ 穂別 IC 間に位置し、平成 23 年 10 月に供用した延長 4,172mのトンネルである。平成 24 年 2 月のトンネル点 検時に、当該トンネルの避難坑および避難連絡坑に床版 コンクリートの変状が確認され、平成 26 年 10 月に避難 連絡扉の機能回復のため、対策工を実施した。<sup>1)</sup>このよ うな事象を受け、まだ変状が発生していないトンネル本 坑(供用部) への影響を検討するため、変状区間の地質 調査およびそれに基づく解析的検討を実施した。

本稿では、大夕張トンネル避難坑における地質調査結 果および変状現象の再現解析結果を基にトンネル変状挙 動の傾向と特徴について考察する。

#### 2. 地質概要

図-1 に地質縦断図を示す。当該トンネルの地質は中 生代白亜紀の函淵層群、上部蝦夷層群、中部蝦夷層群で 構成され、砂岩、泥岩または砂岩泥岩の互層と、一部に 凝灰岩泥岩の互層が分布しており、避難坑の変状区間は 主に「上部蝦夷層群の泥岩」となっている。

建設時に確認された切羽は、本坑・避難坑ともに、 所々に風化・土砂化が見られたものの、湧水もなく安定 しており、変状区間の大部分は、CIIパターンが適用さ れた地山である。また、掘削時に計測された内空変位は、 本坑で約 10~20mm、避難坑で約 5~10mm であり、地 山のひずみに換算すると 0.2%程度であった。

# 3. 大夕張トンネル避難坑の変状状況 3.1 変状状況および変状発生区間

大夕張トンネルでは、全長 4,172m のうち、避難坑中 央部の約 1,600m 区間に盤ぶくれが確認され、床版コン クリートに開口クラックを伴う変状が発生した。併せて、 本坑と避難坑をつなぐ避難連絡坑にも同様の変状が発生 し、避難用扉の変形に伴い、開閉不能または扉が開閉し 難くなっていることも確認された。図-2 に大夕張トン ネルの変状区間平面図を示す。

当該トンネルの本坑(供用部)は、覆エコンクリート とインバートとで閉合された構造となっているが、変状





が発生した避難坑や避難連絡坑は、吹付けコンクリート とロックボルトからなるシングルシェル構造であり、底 盤部には車両走行用の床版コンクリートが施工された構 造である(図-3)。避難坑の目視点検の結果、トンネル アーチ部には、吹付けコンクリートのひび割れやロック ボルトの変状等は認められておらず、変状は底盤部のみ で発生している。変状が最も顕著な避難連絡坑 No 6 近 傍の床版コンクリートには、トンネル軸方向に最大開口 幅約 5mm のひび割れが確認された。

# 3.2 避難坑の底盤変位計測結果

最初に変状を確認した平成24年2月のトンネル点検時に、避難坑底盤部を対象に地中変位計を設置した。計測は、平成24年3月から対策工事を開始する平成25年7月までの約1年4ヵ月間継続し、変位が生じている深度や変位速度を確認した。図-4に変状が最も著しいNo6避難坑底盤部の地中変位分布図を示す。

地中変位計の計測結果から地山の変位発生領域は、避 難坑底盤から概ね 4m の深度範囲と確認された。また、 底盤表面では最大 21mm 程度の隆起が観測され、観測 期間中の変位速度は最大で 2.8mm/月、平均で約 1.6mm/ 月と非常に緩やかに進行していることが確認された。

また、平成 25 年の対策工事期間中には避難坑アーチ 部や供用中のトンネル本坑を含めて新たに地中変位計を 追加し、現在も計測を継続している。



図-4 避難坑底盤部の地中変位分布図

#### 4. 地質調査

# 4.1 地質調査の方法と目的

地質調査は、コア観察によりトンネル近傍における地 山の状態を把握するとともに、1)避難坑の変状区間と 非変状区間、2)変状区間における本坑と避難坑、にお ける地質性状の対比を行い、これらの結果から変状素因 を把握することを目的とした。

今回調査を行った箇所は、いずれも上部蝦夷層群に属 する泥岩層が分布する。主な調査内容は、ボーリング調 査、原位置試験として孔内水平載荷試験、室内試験とし て三軸圧縮試験(UU)、超音波伝播速度試験であり、 これらにより各地点の地質性状・力学特性を把握した。

事前に実施した上部蝦夷層群泥岩の膨張性判定では、 変形係数とスレーキング性のみが基準値を超過し、スメ クタイト含有量等他の指標は基準値未満であった。その ため、今回は、乾湿繰り返し吸水率試験を複数個所で実 施し、地点間のスレーキング性の相違を把握するととも に、スレーキング性と関連性の高い、岩盤中の微細亀裂 性状を顕微鏡観察により確認した。

#### 4.2 ボーリング調査および力学試験結果

図-5 に避難坑変状区間(No 6 近傍)におけるコア観察に基づく、岩盤性状区分図を示す。避難坑底盤部から 深さ約 3m の間には、粘土状コア、または岩片・角礫・ 砂状コアを呈し、割れ目沿いを中心に粘土を伴う「破砕 部」が確認された。この区間は図-4 に示す地山の変位 発生領域と概ね一致している。また、孔内水平載荷試験 の結果、破砕部の変形係数は健全部と比較して 1/10 程 度であり、顕著な力学特性の低下が確認された。一方で 非変状区間の避難坑や本坑近傍においても、類似のコア 性状を示す破砕部が確認された。しかし、健全部と比較 した変形係数の低下率は「変状区間>本坑>非変状区間」 という傾向を示しており、力学特性の低下率は異なる。



#### 4.3 スレーキング性の比較

避難坑における変状区間と非変状区間との地質性状を 対比した結果、スレーキング性に大きな相違があること が明らかとなった。図-6 に乾湿繰り返し吸水率試験結 果を示す。変状区間の吸水量増加率が 18~98%である のに対し、非変状区間は 2%と、ほとんどスレーキング 性が認められない結果となった。一方、変状区間におけ る避難坑と本坑とを比較すると、避難坑は破砕部と健全 部とで吸水量増加率が大きく異なるのに対し、本坑はほ ぼ同等の結果を示す。これは、スレーキングの進行程度 を示していると考えられ、避難坑の破砕部は本坑と比較 してスレーキングがより進行しているものと考えられる。



薄片顕微鏡観察の結果、どの地点においても岩盤内に 微細亀裂が顕著に発達していることが確認された。また、 特徴的な点として、変状区間の破砕部は、健全部に対し 亀裂幅が広いことが確認された。これは、トンネル掘削 による緩みの影響であると推察され、トンネル近傍の地 山は、亀裂が開口し、水分の浸透が容易となることで、 スレーキングが進行しやすい状態にあったと考えられる。

#### 4.4 変状素因に関する考察

前節までの各区間の比較から、本トンネルにて確認さ れた変状の素因は、「スレーキング性」にあると推察で きる。変状区間は建設時および調査時において地下水が 確認されておらず、水に乏しい環境であった。しかし、 一方で供用期間中には、本坑と避難坑の寒暖差によって、 避難坑側に結露が発達し、床版コンクリートに水たまり が発生していたことも確認されている。こうした水分が トンネル掘削により開口した微細亀裂を伝わって地中に 浸透することで、スレーキングの進行による強度低下が 緩やかに進み、掘削後、遅れて地山が変形したものと考 えられる。したがって、トンネル本坑についても変状が 発生する素因は有しているものと考えられるが、変形係 数の低下率や吸水量増加率から、スレーキングの進行度 は避難坑と比較して低いものと推察できる。

# 5. 地山劣化モデルによるシミュレーション解析 5.1 解析手法と目的

解析は、地山の経時的な力学特性の低下を模擬できる 「地山劣化モデル<sup>2)</sup>」を用い、有限差分法により実施 した。地山劣化モデルは、地山を模擬した各要素の強度 定数および変形係数を逐次低下させることで、地山の経 時劣化に伴う地中応力の再配分および変形挙動を表現す るものである。本検討では、地山を Mohr-Coulomb の破 壊基準に従う弾完全塑性体と仮定して解析を行った。

地山劣化モデルを用いたトンネル変状現象の再現を実施するにあたっては、1)劣化前後における地盤物性値、 2)地山の力学特性の低下と時間との関係、3)トンネル 周辺における地山の劣化範囲と主に3つのパラメータを 定める必要がある。本検討では、この内、1)に関して は、地質調査にて実施した乾湿前後の三軸圧縮試験

(UU) より設定し、2) は避難坑にて計測された盤ぶく れ変位量を再現し得る関数<sup>2)</sup>を設定した。その上で、 3) は解析パラメータとして設定し、各パラメータにお ける解析結果と実測値との対比を行う。これらの結果か ら、大夕張トンネルにて発生したトンネル変状現象の考 察を試みた。

# 5.2 スレーキングによる力学特性の低下を考慮した地盤 物性値の設定

地山劣化モデルによる解析シミュレーションでは、ス レーキングの進行による強度低下を模擬するため、劣化 前後における強度・変形係数を把握する必要がある。そ こで、本検討では、変状区間の三軸圧縮試験(UU)は、 「採取直後」と、「24 時間水浸飽和後、24 時間炉乾燥 させてスレーキングを促進させた後」の2段階で実施し、 劣化後の強度変化を把握した。また、三軸試験の載荷条 件はひずみ制御とし、ピーク強度と残留強度の双方を算 出した。表-1 に三軸圧縮試験(UU)から得られた岩盤 強度値を示す。表には各区間別にピーク強度・残留強度 を整理している。変状区間の強度は「採取直後」と「24 時間水浸、炉乾燥後」とで大きく低下しており、これは スレーキングによる強度低下を模擬したものである。

解析に用いる地盤物性値を表-2 にまとめる。スレー キングが生じる前段階の初期強度は、三軸圧縮試験にお ける乾湿前のピーク強度を用いることとし、室内試験と 原位置試験比、つまり三軸圧縮試験における変形係数と 孔内水平載荷試験における変形係数の比からせん断強度 Cを1/2 に低減した。スレーキング後の残留強度は、乾 湿後の残留強度を用いた。また、初期変形係数は建設時 のトンネル坑内変位を再現し得る値を逆算により設定し、 劣化後の変形係数は、三軸試験における乾湿前後の変形 係数比から初期変形係数の1/20と設定した。

表-1 三軸圧縮試験(UU)から得られた岩盤強度

対象区間	試験条件	ピーク強度	残留強度
非変状区間 (No3)	健全状態	C=2,417kN/m <sup>2</sup>	C=1,176kN/m <sup>2</sup>
	(乾湿前)	Φ=34°	Φ=28°
変状区間 (No6,8)	健全状態 (乾湿前)	C=3,399kN/m <sup>2</sup>	C=1,298kN/m <sup>2</sup>
		Φ=37°	Φ=36°
	劣化状態 (乾湿後)	C=913kN/m <sup>2</sup>	$C=660 k N/m^2$
		Φ=17°	Φ=13°

表-2 解析用地盤物性值一覧

I	項目	記号	単位	数值	備考
単位体積重量		γt	$kN/m^3$	24.0	密度試験
<u>ተ</u> ን	アソン比	ν		0.35	一般值
ダイレ・	ーション角	ψ	0	18	Φ <sub>0</sub> /2
初期値 (劣化前)	せん断強度	C <sub>0</sub>	$kN/m^2$	1700	乾湿前の三軸試験
	内部摩擦角	Φ <sub>0</sub>	0	37	におけるピーク強度
	変形係数	Do	MPa	1000	建設時の再現解析
残留値 (劣化後)	せん断強度	Cd	$kN/m^2$	660	乾湿後の三軸試験
	内部摩擦角	Φd	0	13	における残留強度
	変形係数	D <sub>d</sub>	MPa	50	D <sub>0</sub> /20

# 5.3 地山劣化曲線の設定

大夕張トンネル避難坑にて計測された盤ぶくれ変位は、 地山の劣化が開始してから現在までの総変位量ではなく、 床版コンクリートの変状が確認されてから発生した増分 の変位量(平成24年3月〜平成25年7月までの1年4 ヵ月間および平成25年10月〜現在)である。そのため、 この増分変位量を再現するためには、地山の強度低下に 時間の概念を組み込む必要がある。本検討では、地山の 強度低下と時間との関係を地山劣化曲線と呼ぶ関数で定 義した。地山劣化曲線には、計測された盤ぶくれ変位の 経時変化を最も適切に再現できる対数型<sup>2)</sup>の曲線を採 用した。図-7 には再現解析によって決定した地山劣化 曲線および避難坑底盤変位の経時変化図を示しており、 大夕張トンネルにて計測された底盤変位を概ね表現でき ていることがわかる。

# 平成27年度 土木学会北海道支部 論文報告集 第72号



3 経過時間(年)

図-7 地山劣化曲線と避難坑底盤変位の経時変化図

表-3 劣化領域の設定に応じた解析結果一覧					
		劣化領域①:モデル全域	劣化領域②:1D(=掘削径)	劣化領域③:底盤部 1D	
	劣化領域図	<避難坑> <本坑>	〈避難坑〉 〈本坑〉	〈避難坑〉 〈本坑〉	
塑性合成	22 11 21 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1				
避難	内空変位	解析:28mm (実測: 2mm)	解析: 27mm (実測: 2mm)	解析: 1mm (実測: 2mm)	
坑	底盤変位	解析:14mm (実測:12mm)	解析:14mm (実測:12mm)	解析:14mm (実測:12mm)	
本坑	底盤変位	解析: 3mm (実測: 0mm)	解析: 3mm (実測: 0mm)	解析: 3mm (実測: 0mm)	

#### 5.4 トンネル挙動に関する考察

表-3 に劣化領域の設定に応じた解析結果の一覧を示 す。劣化領域は、トンネル周囲全域、掘削影響領域の 1D(=掘削径)および底盤部のみとした場合を仮定し た。また、表には平成24年3月から平成25年7月まで の計測期間①における塑性領域図(解析値)および平成 25年10月から平成27年4月までの計測期間②の増分 変位量(実測値と解析値)を示した。シミュレーション 解析と実測値を対比した結果、以下の傾向が確認された。 1)計測期間①における避難坑底盤部の塑性領域は3~ 4mとなり、計測により確認された変位発生領域や調査 により確認された破砕部と概ね一致する。

2)劣化領域をトンネル周囲全体の領域とした場合(劣 化領域①、②)には、解析から得られる内空変位が実測 値を大きく上回り、底盤部のみを劣化領域とした場合 (劣化領域③)に最も実測値と整合する。このことから、 スレーキングの進行が顕著なのは底盤部の地山のみであ

り、側壁部やアーチ部周辺の地山は、底盤部と比較して スレーキングの進行度が低いものと推察される。

3) 避難坑と本坑の周辺地山が同一速度で劣化すると仮 定した場合、解析から得られる本坑底盤変位は実測値を 上回る。このことから、本坑周辺の地山はスレーキング の進行度が低いものと推察される。

前述の 2)、3) に示すように、避難坑底盤部のみで盤 ぶくれ変位が発生し、避難坑アーチ部や本坑において変 位が発生していない点については、シミュレーション解 析にて考慮可能な断面形状や支保・覆工等の構造条件で は説明できない。したがって、この現象はトンネル掘削 施工中からの底盤部への水分供給量や亀裂の開口状況の 差異、すなわち、環境条件によってスレーキングの進行 度が異なることに起因しているものと推察される。

#### あとがき

本稿では大夕張トンネルにて確認された避難坑の盤ぶ くれ変状現象を受け、地質調査および地山劣化モデルを 用いた解析シミュレーションの観点から、その挙動につ いて考察を試みた。その結果、この変状現象はスレーキ ングを素因とし、環境条件の違いに応じて変状の進行に 差異があるものと推察された。

調査と地山劣化モデルを組み合わせた本手法は、スレ ーキング等の地山の強度劣化に起因するマクロなトンネ ル挙動を評価する上では非常に有効であると考えている。 今後は、避難坑および供用中の本坑における挙動を継続 して監視するとともに、本手法により本坑の将来予測が 可能となるよう評価を継続していきたい。

# 参考文献

- 1)加藤他:道東自動車道 大夕張トンネル避難坑の変状 対策の中間報告、第50回地盤工学研究発表会
- 2)野城他:地山劣化モデルによるトンネル変状の再現 解析とその長期予測への適用、土木学会論文集、 Vol.65 No.1,P107-119,2009.2