

## 日本海中部地震における水道管・ガス管の被害

神戸大学工学部 高田至郎 田邊揮司良・丸木秀明

1 はじめに：1983年日本海中部地震の発生後、6月6日から3日間、能代・八竜・若美・大瀧・男鹿の各市町村において、水道管・ガス管被害の調査を行う機会を得たのでその概要を報告する。調査した水道管・ガス管は1955年以後に敷設されたものばかりで、敷設以来、初めて大きな地震を被ったわけである。なお、その後の調査によって、被害数等に若干の変動があるものと思われる。

2 被害の概要：(1)能代市における被害状況 能代市の水道管の損害箇所は非常に多く、配水管で13箇所、導水管で7箇所、石綿管と塩ビ管の被害が多かった(表-1)。また、ガス管は中圧導管以下で、その被害箇所は全部で62箇所ある(表-2)。能代市の地盤は、海岸線から市の中心地にかけては砂地盤で構成されており、液状化現象による被害も数多く見られた。(2)八竜町における被害状況 八竜町の水道施設は簡易水道で、取水地から配水池までは鉄管で、配水池からは石綿管とな

表-1 能代市水道被害状況

| 管種           | 被害数 |
|--------------|-----|
| CIP φ450     | 2   |
| " φ400       | 1   |
| " φ350       | 1   |
| " φ300       | 3   |
| " φ250       | 3   |
| " φ200       | 2   |
| AP φ200      | 4   |
| " φ150       | 43  |
| " φ100       | 35  |
| AP&VP φ75    | 23  |
| " φ50        | 18  |
| HP(導水管) φ450 | 7   |
| 不明           | 6   |

表-2 能代市ガス配管被害状況

| 管種      | 被害数 |
|---------|-----|
| 鉄管 φ150 | 7   |
| " φ100  | 26  |
| 鋼管 φ50  | 21  |
| " φ38   | 4   |
| " φ32   | 2   |
| その他(不明) | 2   |

表-3 八竜町簡易水道被害状況

| 地区  | 管種       | 被害数 |
|-----|----------|-----|
| 矢口  | VP φ75   | 1   |
| "   | φ50      | 1   |
| "   | ACP φ100 | 4   |
| "   | φ75      | 18  |
| 大谷地 | VP φ50   | 1   |
| "   | ACP φ150 | 2   |
| 大曲  | ACP φ150 | 2   |
| "   | φ100     | 1   |

(3)若美町における被害状況 若美町では地下水の利用が多く、また簡易水道施設にも被害が発生しなかった。ガス施設は、中圧導管はすべて鋼管であり、低圧管は塩ビ管が主である。被害は、低圧ガバナ-の建物が3箇所ブロックが壊れたが、ガバナ-自体には被害がなかった。

中圧導管の被害は表-4に示すとおりで、1つの場所で2, 3箇所破損したところもあり、合計8箇所が破損している。中圧管被害のφ75のエルボ亀裂の状況は図1に示す。若美町は、釜谷地より北部の砂質土、それより南部のシルト・砂および礫、八郎潟調整池沿岸の礫・砂および泥の3地域に分類することができる。被害のあったのは、若美町北部、八郎潟調整池沿岸のみで、若美町北部の砂地盤地域では、至る所で液状化現象が見られた。(4)大瀧村の被害状況 大瀧村の水道管の被害は、導水管が4箇所

表-4 若美町ガス(中圧)管被害状況

| 管種 | 口径  | 破損状況       | 原因           |
|----|-----|------------|--------------|
| 鋼管 | φ40 | 燃焼引抜け      | 流砂現象         |
| "  | "   | LA継手引抜け    | 隆起           |
| "  | φ75 | 燃焼部(エルボ)亀裂 | 流砂現象<br>道路陥没 |

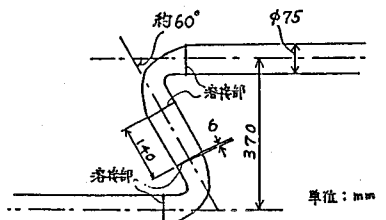


図1 被害管路諸元

1に示す。若美町は、釜谷地より北部の砂質土、それより南部のシルト・砂および礫、八郎潟調整池沿岸の礫・砂および泥の3地域に分類することができる。被害のあったのは、若美町北部、八郎潟調整池沿岸のみで、若美町北部の砂地盤地域では、至る所で液状化現象が見られた。(4)大瀧村の被害状況 大瀧村の水道管の被害は、導水管が4箇所

で、配水管の被害は表5に示す。大瀧村はもともと八郎潟を干拓してできた村で、ヘドロの氾濫したものが主な地質の軟弱地盤である。(5)男鹿市における被害状況 男鹿市の水道施設は、送・配水管では塩ビ管と石綿管が使用されており、その被害箇所は合計14箇所です。そのうち石綿管は約6割を占めている。また、供給管では約180

箇所、大半が石綿管である。なお、送・配水管・供給管とも被害の大半は継手部および分岐点で、石綿管のギボレットジョイント・カラージョイントでの被害が目立った(写真1)。被害地区は、船川・脇本・五里合地区の3箇所に集中している(表6)。ガス施設は、ガバナーには被害がなかったが、中圧導管には7箇所の破損が生じた。被害は、船川地区2箇所、脇本地区3箇所、五里合地区2箇所である。被害の内容としては、熔接箇所の折損または亀裂、低圧管との接合部のフランジの破損などである(写真2)。なお、中圧導管はφ75～φ150の鋼管である。五里合・船川地区は、砂・礫および泥の地質の周囲が比較的堅質の地質で囲まれているため、地震の揺れにより、その比較的堅質な地質の内側で震動増幅現象が発生したために被害が多かったのではないかと考えられる。

3 水道・ガス供給の復旧状況：(1)水道供給 能代市・男鹿市に関しては不明である。八竜町では地震発生後1時間経って、浜口地区を断水し、止水工事を行っている。断水は1日間であったが、その後も損害箇所を復旧している。また、大瀧村は、食事時に配水池に貯っていた水を配水し、27日(土)の午後5時に復旧している。(2)ガス供給 ガス施設は、地震発生数時間後になって、その漏れの通報や発見で停止された。これは火災が発生しなかったためと、ガスを一端停止すると、再開に時間を要することから、ガス供給停止判断が被害状況を見てということになったためと思われる。供給停止と再開の様子は表7に示すとおりである。

4 おわりに：今回の地震は、M=7.7という日本海側で発生する地震では最大級のものであった。道路、鉄道の破壊やライフラインの機能マヒによる障害は非常に大きかった。ライフライン耐震工学の分野では、今回の地震は、液状化現象に代表される様に、地盤破壊とライフライン耐久度という問題を改めて提示したもののといえる。今回の調査に当たって、関係機関の方々にお世話になったことを深謝致します。

表5 大瀧村配水管被害状況

| 管種  | 口径   | 被害状況                        |
|-----|------|-----------------------------|
| ACP | φ75  | バルブから管へ抜け出し                 |
| V P | φ75  | 亀裂                          |
| 鋼管  | φ20  | 側管取出し部破損                    |
| V P | φ40  | ジョイント抜け出し                   |
| V P | φ40  | エルボ破損                       |
| V P | φ75  | 別本弁スリーブバルブ米湧水<br>取出し部破損、ゆがみ |
| ACP | φ50  | 別本弁バッキン本漏れ                  |
| ACP | φ25  | 横亀裂                         |
| ACP | φ25  | 取出し部破損                      |
| 鋼管  | φ25  | 〃                           |
| 〃   | φ25  | 分岐管破損                       |
| V P | φ75  | 破損                          |
| ACP | φ50  | 清丈機部亀裂                      |
| ACP | φ100 | ?                           |
| ACP | φ50  | 清丈機部亀裂<br>別本弁破損             |
|     |      | 塩素注入バルブ破損                   |
|     |      | バルブ破損                       |
| SP  | φ50  | 可動部アブ接合部破損                  |
|     |      | スロートバルブ破損                   |

表6 男鹿市上水道被害状況

| 地区  | 管種       | 被害数 |
|-----|----------|-----|
| 船川  | ACP φ150 | 14  |
|     | 不明       | 20  |
| 脇本  | ACP φ250 | 11  |
|     | ACP φ200 | 8   |
|     | ACP φ150 | 16  |
|     | ACP φ125 | 4   |
| 五里合 | 不明       | 8   |
|     | ACP φ150 | 18  |
|     | 不明       | 3   |

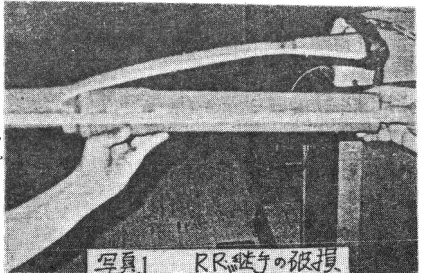


写真1 RR継手の破損



写真2 φ100直鋼管溶接部の離脱(食込み(中圧))

表7 ガス供給停止とガス供給再開

| 項目       | 能代市                            | 石巻市             | 男鹿市 |
|----------|--------------------------------|-----------------|-----|
| ガス供給停止時刻 | 1時間40分後                        | 3～4時間後          |     |
| 停止の判断は   | 全長見直し後                         | ガス漏れと通報後        |     |
| 停止名      | 公営企業課長                         | 志保駅前店・町田        |     |
| 再開方法     | 10ヵ所に分けて<br>南から北に最後は<br>大瀧町に実施 | 数ヵ所分、10ヵ所に分けて実施 |     |
| 修理方法     | 切管                             | 切管              |     |