

溶接部の欠陥が疲労強度に及ぼす影響について

神戸大学 西村 昭
広島工大 ○皆田 理
松尾橋梁(株)高原 瑞平

1 緒言 鋼部材の溶接過程において溶接欠陥が生ずる原因是多岐にわたり、それに対応して溶接欠陥にも種々のものがある。溶接部の強度に対する影響因子として欠陥を分類すると、①幾何学的因素(欠陥の形状、寸法)、②材質的因素(欠陥周辺の材質的変化)などとなる。これらの欠陥は溶接継手部に繰返し荷重が作用する場合には、静的荷重が作用する場合に比べて継手強度に及ぼす影響は極めて大きく、構造物破壊の主要因となる。特に①の因子は疲労クラック発生の直接的原因となりうるものである。そこで本研究では溶接欠陥と疲労強度との相関性を明らかにするため、人工欠陥(JIS Z 3104による第1種欠陥)を発生せしめた複合せ溶接継手の疲労試験を実施した。鋼板としては、試験例のあるSS41、および試験データのほとんどないSM58を選んだ。

2 供試体 供試体の形状、寸法は図-1に示す通りである。疲労試験用供試体の試験部は2つあるが、これは一方が破断後、中央部を拘束して試験を継続し、試験時間と短縮しようとするものである。疲労試験供試体の溶接法、および条件を表-1に示す。溶接順序は図-2に示すように1、2層を溶接後、裏側をガウシングして3層目を溶接する。ただし、欠陥を包含せしめる供試体については、3層目に欠陥(今回はプローホール)を発生させ、その結果を放射線透過試験によってチェックした。試験に用いた供試体はSS41、およびSM58継手とともに35体、したがって試験数は70箇である。表-2に使用した鋼板の機械的性質を示す。

3 試験要領 疲労試験は50t電気油圧試験装置を用い、下限荷重1t(1.6kg/mm²)とする部分片振荷重により行なった。試験荷重の設定はS-N線図上で繰返し数10万回

表-1 溶接法および条件

鋼種	溶接法	溶 接	炭酸ガス	電流(A)	電圧(V)
SS41	被覆アーケ 溶接	ND-150 5mmΦ		240±10	
SM58	炭酸ガス アーケ溶接	KC-60 1.2mmΦ	JIS3種	300±10	25~30

4 試験結果、および考察、表-3はSS41

1、およびSM58継手の疲労試験結果のうち

、実欠陥率(以下欠陥率と略称)Δ = 1%以内のものを抜粋

して示したものである。ここに欠陥率Δは次式で求めたものである。

$$\Delta = (\sum A_d / T \cdot L) \times 100 [\%]$$

ただし、T:板厚、L:板幅、 $\sum A_d$:破断面にある欠陥断面積の和

図-3は、試験結果より、欠陥率Δ = 0~1%, 1~3%, および3~6% (以下欠陥率1%, 3%, 6%と略)

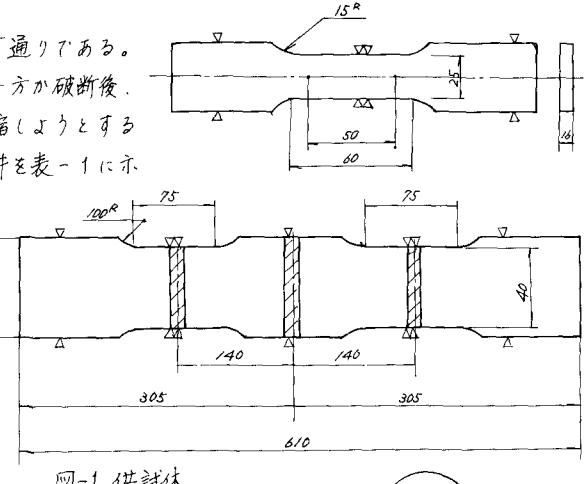


図-1 供試体

図-2 溶接順序

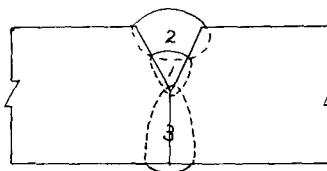


表-2 鋼板の機械的性質

鋼板	供試体の寸法 幅[mm] 厚さ[mm]	降伏点 [kg/mm ²]	引張強さ [kg/mm ²]	伸び [%]
SS41	40.1 15.6	31.8	48.8	30
SM58	25.1 16.2	58.4	60.2	38

称)にそれぞれ整理して、最小自乗法であてはめたS-N線を図示したものである。これらから次の上昇に伴なう疲労強度の低下の傾向がみられる。ただSM58継手の $\alpha = 1\%$ と 3% とのS-N線は繰返し数 5×10^5 付近で交差しているが、これはSM58継手では $\alpha = 1\%$ のものが大部分を占め、 $\alpha = 3\%$ および 6% のものが非常にすくなかつたため、あてはめ

表-3 試験結果

供試体	上限荷重(t)	繰返し数 $N \times 10^4$	欠陥率 (%)	供試体	上限荷重(t)	繰返し数 $N \times 10^4$	欠陥率 (%)
SS41	15	35.8	0.55	SM58	21	147.0	0.25
	15	55.8	0.47		21	121.0	0.99
	15	71.3	0.28		21	21.3	0.29
	17	98.6	0.78		21	39.9	0.64
	17	57.4	0.24		24	38.0	0.12
	17	26.9	0.04		24	17.2	0.70
	17	49.6	0.70		24	39.5	0.29
	17	42.8	0.50		28	11.2	0.18
	21	20.2	0.18		28	8.7	0.14
	21	8.9	0.58		29	3.9	0.75
	21	10.6	0.24		29	3.7	0.36

41継手で約18%である。

これに対して欠陥率6%に達する
とSS41継手で約44%となる。
この結果より欠陥率3%程度までは、強度低下はあっても限
度の低下率は小さいものと言え
よう。現行道路橋示方書における主要部材の突合せ溶接継
手では、JISZ3104の規定によると2級以上が許容される
。この規定による2級は、欠陥
率3%の欠陥に対応するもので


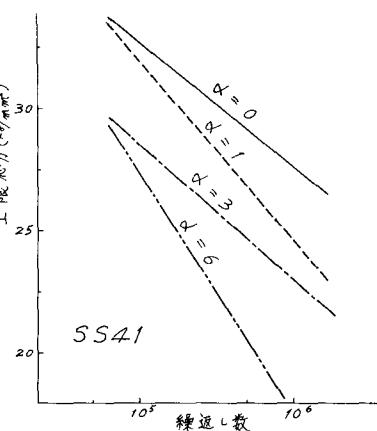


図-3 S-N線図

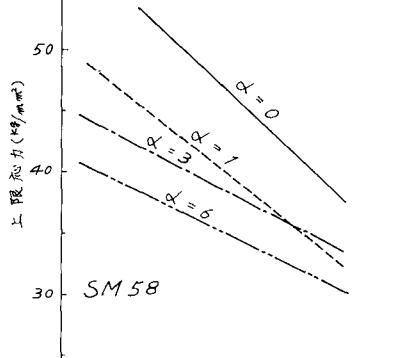

SM58

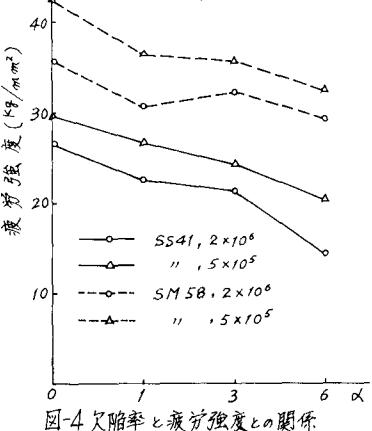


図-4 欠陥率と疲労強度との関係

5 結言 本研究では、継手の疲労強度に与える欠陥の影響を、継手内部に発生した欠陥の絶対量、すなわち欠陥率 α を基準にして論じた。継手の疲労強度を考察するうえでは、この α は非常に有効なものである。しかし、実際上は構造物の製作過程での非破壊検査によって、いかにして α を推定するかが問題である。したがって 非破壊検査によって得られる欠陥基準と α との相関性を高めるような検査技術の改善、開発が望まれる(今回的研究ではこの相関性を明確にすることは出来なかった)。本研究においては、特にプローホールだけを取り挙げて考察したが、溶接過程において生ずる種々の欠陥は、その位置、大きさ、方向などによってそれそれ強度に与える影響は異なるものと考えられる。今後これらの要因の影響についてさらに研究を進める。