土石流等で被災した PC 橋の調査・復旧対策

中央コンサルタンツ㈱福岡支店

正会員 〇岩根 英義 非会員 冨重 裕紀 正会員 田中 智行

<u>1. はじめに</u>

深港川に架かる一般国道 220 号の深港橋(右) は 平成 27 年 7 月の集中豪雨における土石流のため,大 きな損傷を受けた.結果,道路は通行止めとなり,迂 回路が施工された.その橋梁に対し現状の調査診断 を行い,復旧のための対策を検討した結果について 述べる.

<u>2. 橋梁概要</u>



図-1,2表-1に橋梁概要を示す. 13470

<u>3. 被災状況</u>

集中豪雨におけるの土石流(**写-1**)により深港橋 (右)は,上流側の主桁に PC ケーブルの破断,コンク リートの剥落を伴う被害が生じた(**写-2, 3, 4**).

昭和39年

適用示方書



写 - 1 土石流状況



写-2 損傷状況





写 - 3 PC ケーブルの破断

写-4 コンクリートの剥落

<u>4.詳細調査</u>

橋梁の健全度を詳細把握するために表-2 に示す 詳細調査を提案,実施した.

表-2 詳細調査内容							
調査項目	内容						
3次元測量	三次元レーザ計測及びデジタル写真撮影により、 主桁の変形・移動(回転)を確認						
耐荷力確認	25tラフタークレーンを橋面上で静止させ、主桁のコ ンクリートひずみ、変位を測定						
残留プレスト レス力の確認	コンクリートひずみを計測し、コンクリート に現在作用している応力を確認						

4.1 3次元測量

土石流により主桁が回転やズレを起こしていないかを正確に把握するために3次元測量を実施した.橋梁全体を点群で把握するとこにより,上下部工において,移動・回転やズレを起こしていないことがわかった.またG4桁の広範囲における損傷具合も確認出来た.





4.2 耐荷力確認

被災により主桁耐荷力の低下および横締損傷に よる剛性低下の恐れが懸念された.そこで,静的載 荷試験を行い,各桁のひずみ・変位を測定すること で,橋梁全体の一体性や床版,横桁を含めた健全性 を評価した.試験は,25 t ラフタークレーンを用いて,損傷し たG4桁を除く,G1~G3桁上に載荷した(**写-5**,**図-5**). 試験の結果,理論値と比較して異常な桁のたわみ値 は確認されなかった(**表-3**).よって損傷箇所以外の 剛性は有効で,橋梁全体で一体性のある挙動をして いると考えらえる.



4.3 残留プレストレスカの測定

被災によりコックリートの剥落,PC ケーブルの一 部破断が確認され, G4 桁のプレストレス力の状態が 不明であった.そこで損傷箇所から1mと5m程度離れ た健全な断面で、「スリット応力解放法」を用いてひ ずみを計測し,残留プレストレス力を確認した.また, 比較のため併せてG3桁も測定した.被災したG4桁は、 損傷箇所から 1m離れた位置で 19.1%,5m 位置で 11.0%のプレストレスの減少が確認された.被災して いないG3桁に比べ減少量が大きいことから被災の影 響によりプレストレス力は減少したことが確認され た.同時に,健全な断面は完全にプレストレス力を損 失したわけでなく応力が残留していることも判明し, 補強設計において残留応力を考慮した補強設計を行 うこととした.(表-4).

表-4 プレストレスの残留応力値と減少量

調査 位置	計算値			耐肉	プレストレスの増減		
	死荷重 応力	有効 プレストレス	測定結果	残留 プレストレス	応力	比率	
	1	2	3	4=3-1	5=4-2	5/2	
G3桁 (健全桁)	-10.42	17.18	6.12 ±0.33	16.54	-0.64	-3.7%	
G4桁 離れ1m	-10.34	17.16	3.55 ± 0.08	13.89	-3.27	-19.1%	
G4桁 離れ5m	-9.82	16.86	5.18 ±0.24	15.00	-1.86	-11.0%	

5. 復旧対策

5.1 復旧方針

損傷した G4 桁については,損傷箇所が歩道部であ ることから、活荷重の影響が小さいこと、有効な残 留プレストレス力も有することより,補修補強対策 が可能と考えられた.そこで「補修補強対策」と「架 替え対策」の比較検討を行い,施工性,経済性など総 合的に判断し補修補強対策案を選定した(表-5). なお補修設計については,詳細調査の結果より,主 桁は原形復旧が可能であると判断し,断面修復によ る剛性回復を計画した.



表-5 対策工法比較表

5.2 補強対策

G4 桁の補強対策は,外ケーブル工法を採用し,断 面修復箇所において不足するプレストレス力を与 えることで,耐荷重性能の回復を図った.また,既設 の応力状態を照査し、補強後に健全な断面が圧縮で 許容値を超過しないこと確認した. なお設計活荷重 は,原形復旧としてTL-20とした.

5.3 補修対策

G4桁の劣化部については、脆弱な部分をはつり とることとした.なお、はつり工法は、鋼材の背面ま ではつり取ることが可能であり,マイクロクラック の発生を抑制可能なウォータージェット工法とし、 作業時は支保工による安全対策を計画した.断面修 復は,施工性,一体性のよい高流動グラウトコンク リート充填による断面修復とした.また,マクロセ ル腐食対策として,犠牲陽極材を計画した.

6. まとめ

損傷した PC 桁の復旧対策として,調査により上部 工の状態を詳細に把握することで,補修補強対策に よる復旧対策を可能とした. 今後も詳細検討により, 事業費の縮減,工期短縮に寄与する設計を行ってい きたい.

参考文献

- 1)(社) 日本道路協会 道路橋示方書·同解説, 2012.3
- 2) (社) 土木学会 コンクリート標準示方書 維持管 理編(2013年制定)