

# 根室半島沖地震の港湾被害とその解析

運輸省 港湾技術研究所 中山 穂青 ○三橋 郁雄

1. まえがき 昭和49年6月17日に発生した1973年根室半島沖地震は北海道東部の港湾施設にかなりの被害を与えた。その調査結果の詳細は文献(1)として報告されている。これによると釧路港の最大水平加速度は真北に対し約3度東に回転した方向で170ガルであり、継続時間は約70秒である。釧路港より震央に近い花咲・根室・霧多布の諸港には一応大きな最大加速度が未襲したものと予想され、文献(1)によると、花咲・根室で280ガル、霧多布で250ガルと推算されている。解析の方向としては、重力式係船岸に限り、現行設計法を用いて実際に構造物に作用したと思われる震度を逆算し、強震計の得た地盤加速度と比較してみた。この場合、1968年十勝沖地震により被災した重力式係船岸も新たな検討対象となるので合わせて報告する。

2 港湾被害 1) 花咲港 この港は今回の地震で最も大きな被災を受けた。特徴は突堤部と海側に凸の隅角部に被災が集中していること。特に-6.5m矢板岸壁の漁業突堤は控え工が大きき移動し、岸壁法線のはらみ出し量は2.0mに及ぶ。又、-6.0m注入コン式岸壁は堤体が大きき前傾した。漁業突堤は裏込めとして均一径(0.1~0.2mm)の微粒細砂を使用しており、これが液化化し控え抵抗が減少したことが原因と考えられる。

2) 霧多布港 霧多布港は花咲港と比べて軽微でありがエプロン鋪装コンの不均次が目立つ。噴砂が花咲港と同様みられている。

3) 釧路港 釧路港では-6.0m鋼断岸壁、セルラブロック形式の部分及び西港の施工岸上の矢板岸壁に被災がみられた。前者は同一法線上にある同一木深の鋼矢板セルが無被災であり、際立った対照を以てしている。

4) 根室港 根室港は花咲と陸路で6kmしか離れていないが被災を強くと受けていない。

3. 現行設計法による解析(文献(2))

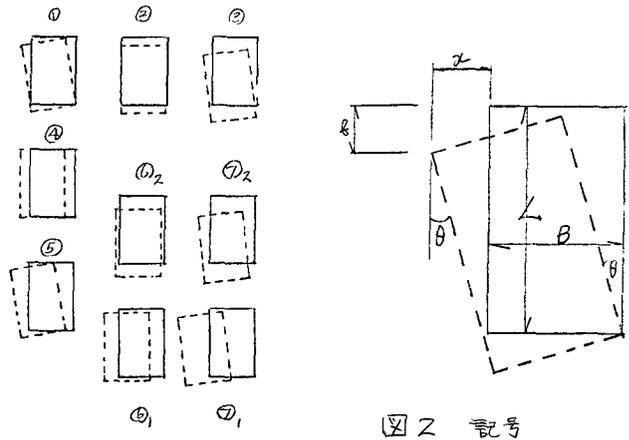


図1 被災挙動のタイプ

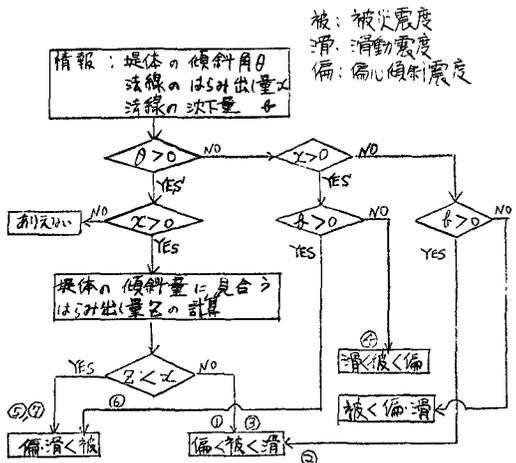


図3 被災震度存在範囲決定フロー(1)



式として次の2式  
 を得る。






$$X = L \sin \theta + B \cos \theta - B$$

$$X = \frac{L}{\theta} \cdot \theta$$



この関係式をもと  
 にして、与えられ  
 た情報から被災震  
 動のタイプを採り  
 出し、被災震度、  
 滑動震度及び偏心  
 傾斜震度向の大き  
 さの順位を決定す  
 るフローを図3、図  
 4に示す。図3は  
 判別の最初に堤体  
 の傾斜をもってきた  
 ものであり、図  
 4は法線の次下量  
 をもってきたもの  
 である。なお、被  
 災震度が滑動震度  
 又は偏心傾斜震度  
 と等しいcriticalな  
 場合は、滑動や法  
 線の次下が生じた  
 としてもその量は  
 小さいと考える。

以上の方法を今  
 回の地震を受けた  
 施設及び十勝沖地  
 震の施設(文献5)


に適用した結果が図5～図11である。図中の矢印は例えば矢印の向きが上の場合被災震度はその値より大きいことを意味する。堤体基礎が右盤の場合理論上地盤支持力不足は生起せず、また実際に法線の次下もみられないので、図中にのせてないものもある。矢印のついてないものは情報不足により被災震度の範囲を押しとどめたことを意味する。表1はこの図より各港の被災震度の範囲を推定した

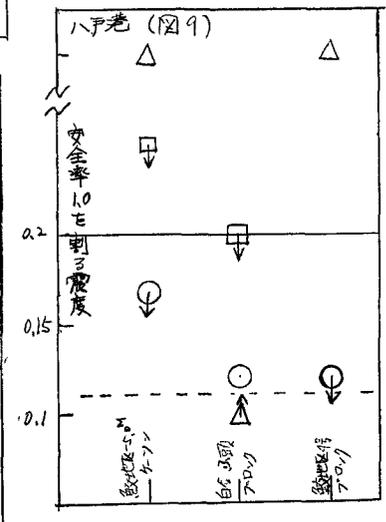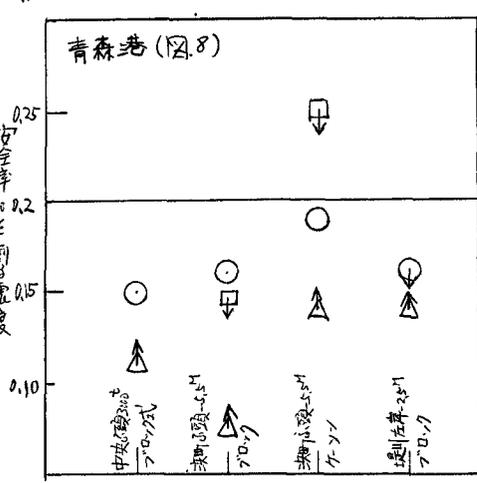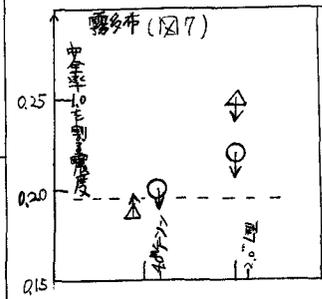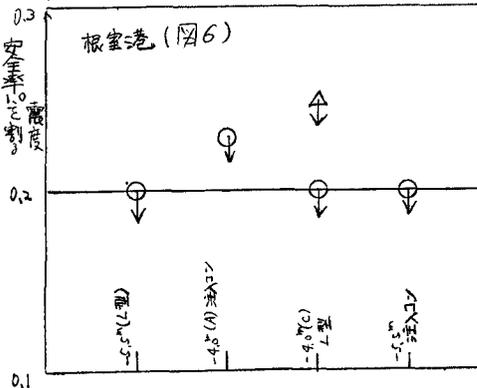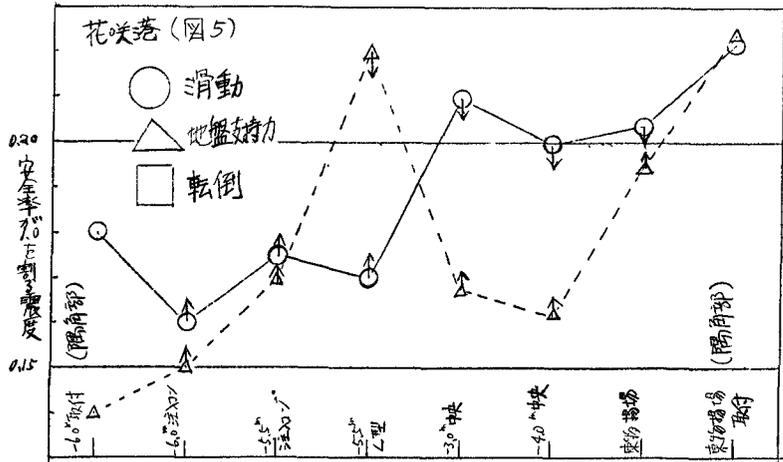

もつてある。このようにして得られた被災震度(非隅角部のみ)と実際に強震計の記録した地盤の最大水平加速度との関係を示すものが図12である。根室港と函館港は被災震度の下限が決定されていないので、この図にはのせられない。

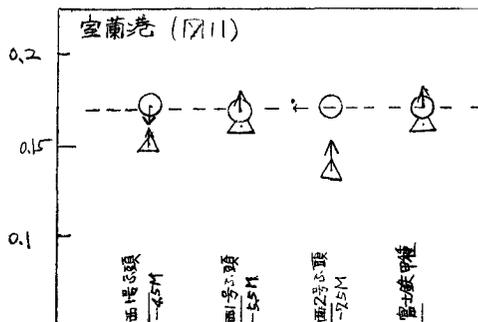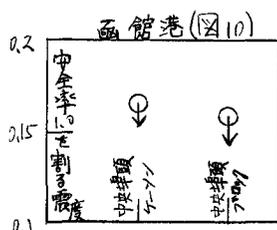

4. 考察 ①上の方法では滑動、地盤支持力、転倒などの理論においても設計上の安全率1.0にて被災を仮定したものとしたが、これが正しいことの保証はない。しかし滑動震度からの被災震度の存在範囲が一応港湾域の複数の施設について矛盾なく求められたことは、安全率1.0に相当するcriticalな震度と未襲震度との大小関係により滑動の有無が説明できることを示すものであろう。このことは地盤支持力理論の場合についてもいえる。また各理論から求められた被災震度の範囲が互に矛盾なく求められたことは、各理論の安全率1.0に相当するcriticalな震度として同一な値を用いてよいことを意

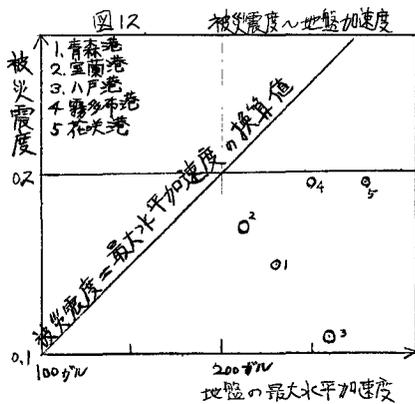

港湾名	非隅角部							隅角部		
	花咲	根室	霧多布	室蘭	青森	八戸	函館	花咲	根室	霧多布
解析施設数	6	4	2	4	4	3	2	4	2	1
滑動についての被災震度	0.175 < 被災 < 0.20	被災 < 0.20	被災 < 0.20	0.170 < 被災 < 0.173	被災 < 0.160	被災 < 0.12	被災 < 0.158	0.207 < 被災	被災 < 0.2	0.22 < 被災
地盤支持力	0.195 < 被災 < 0.22	被災 < 0.25	0.19 < 被災	0.15 < 被災	0.14 < 被災	0.1 < 被災	不明	0.224 < 被災	被災 < ∞	被災 < 0.25
転倒	被災 < *	被災 < *	被災 < *	被災 < *	被災 < 0.145	被災 < *	被災 < *	被災 < *	被災 < *	被災 < *
上の3者とも考慮した場合の被災震度の推定	0.195 < 被災 < 0.20	被災 < 0.20	0.19 < 被災 < 0.20	0.170 < 被災 < 0.173	0.14 < 被災 < 0.145	0.1 < 被災 < 0.12	被災 < 0.158	0.224 < 被災	被災 < 0.2	0.22 < 被災 < 0.25

注: \*は0.25より大きいことを意味する。

表1 被災震度の範囲

味し、結局同じ設計震度を用いている現行設計法は一応実用に供せれると考えてよいであろう。

④ 図12より、現行設計法でいう設計震度とは、重力式係船岸の場合、その震度に相当する加速度を最大値として有する地震の未襲に対してcriticalな状態にあるという意味ではなく、その値の1.25~2.5倍程度の加速度の地震に対しても抵抗し得るような意味をもつようである。

⑤ 花咲と霧多布港に関しては隅角部と被隅角部で被災震度の相違を比較できる。これによると隅角部の被災震度の方が1割~2割5分程度大きい。

文1) 1973年根室鵜沖地震: 港湾被害報告・津波調査報告、運輸省港湾局他、文2) 三橋・中山、1973年根室鵜沖地震での被災例への現行設計法の検討、港湾技術資料 No.184、文3) 片山・内田、"偏心傾斜荷重を受ける円形地盤上の帯状基礎の支持力"、港湾技術資料 No.140 文4) 立石他3名、"偏心傾斜荷重をうける帯状基礎の支持力" 運輸技術報告、No.112、No.1、1962