

高熱を受けたコンクリートの圧縮強度

"The Effect of Temperature on the Compressive Strength of Concrete"
By H.L. Malhotra

Magazine of Concrete Research, No.23.

Aug. 1956

高熱を受けると、コンクリートの強度は低下する。このときの温度と強度低下との関係については、従来から数多くの実験結果が発表されているが、いずれもコンクリート供試体をある温度まで上げたのち、取扱いに支障ない程度まで冷却してから強度試験を行つてゐる。実際の構造物が火災を受ける場合を考えると、コンクリートには自重その他による応力を生じているから、荷重を受けしかも高温にあるときのコンクリートの強度が知りたいわけである。

英国の Department of Scientific and Industrial Research and Fire Offices' Committee では、つぎの三つの条件のもとで試験し比較している。

- 供試体をある温度まであげ、その温度において試験。
- 供試体に一定の圧縮荷重を加えたままある温度まであげ、その温度で試験。
- 供試体をある温度まであげたのち、徐々に冷してから試験。

試験は図-1に示すような特別の電気炉(内法、径3in(7.5 cm)、高さ9 in(22.5 cm)、加圧板は炉の底板を貫通して供試体を受けている)を用いて供試体を高温に保ち、炉ごと試験機にかけて荷重を加えた。

供試体：供試体は径5 cm、高さ10 cm円柱形で、粗骨材最大寸法は9 mm。コンクリートのセメント対骨材比は1:3, 1:4.5, 1:6, w/c は0.40~0.65、テープルバイプレーティングを用いて12~20秒間締固めて成形した。なお、コンクリートの温度を測るために各供試体の中心にクロム・アルメル線サーモカップルを埋込んだ。脱型後、1:3コンクリートは24°C、湿度55~60%の部屋で、その他のコンクリートは7日間水中養生のち前述の部屋で試験材令に達するまで養生した。

試験：温度はコンクリート供試体を埋込んだサーモカップルと、炉内部にとりつけたサーモカップルとで測つた。温度の上昇勾配を急にすると供試体表面のコンクリートがはげ落ちたりその他の悪影響があるが、外面と内部との温度差が100°C以下であればこのような害はない。

図-1 試験用電気炉

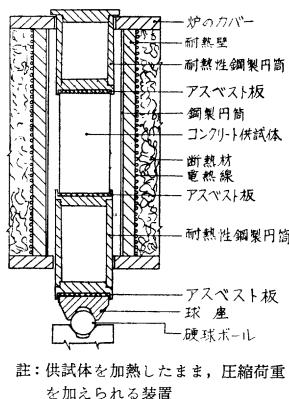


図-1 試験用電気炉
註：供試体を加熱したまま、圧縮荷重を加えられる装置

い。また所定温度に達する最後の20°Cについて、炉の温度とコンクリート温度との差をなくすためには1~2時間要するので、この時間を短縮し、最終温度付近では供試体の外側と中心との温度の平均値をもつてコンクリート温度とした。平均の温度上昇割合は350°C/hであった。


試験結果：試験結果の一例を図-2, 3, 4に示す。いずれも縦軸に強度(%)を、横軸に加熱温度(°C)をとつてある。

図-2は1:3コンクリートで、 w/c を変化し高温状態で試験した結果であるが、 w/c が異なつても高温による強度低下の状態は同じである。

図-3は配合1:4.5 w/c 0.50; 図中△は供試体に73 kg/cm²の軸方向圧縮力(設計応力)を加えて加熱した状態で、○は圧縮力を加えず加熱した状態で、×は圧縮力を加えず加熱後徐々に冷却して2週間放置した状態で、それぞれ試験した結果である。

試験時材令は28~29½週。図-4も図-3と同様に三つの異なる状態で試験した結果である。ただし、コンクリートの配合1:6, w/c 0.65, 加熱中加えた圧縮力は59 kg/cm², 試験時材令27~31週。

図-2 w/c と加熱温度との影響

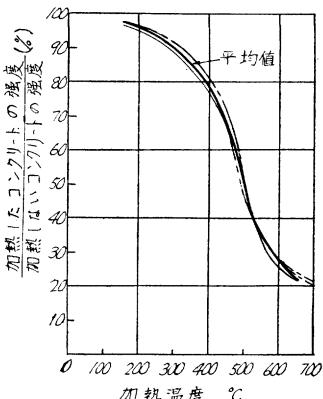

註：無荷重で加熱し、高温で破壊


配合 1: 3

w/c 0.50

— · — · — 0.45

— · — · — 0.40

図-3 加熱温度と強度

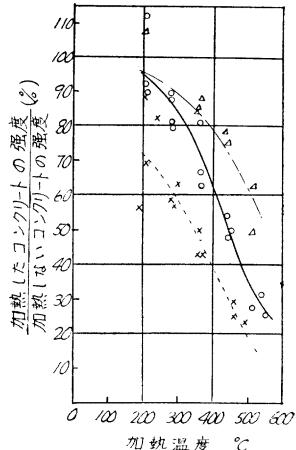


配合 1: 4.5, w/c 0.50

△荷重を加えて加熱し、高温で破壊

○無荷重で加熱し、高温で破壊

× " 冷却後に破壊


図-4 加熱温度と強度

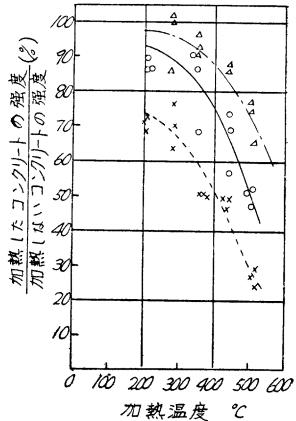

配合 1: 6, w/c 0.65

△ ○ } 図-3と同じ

図-2

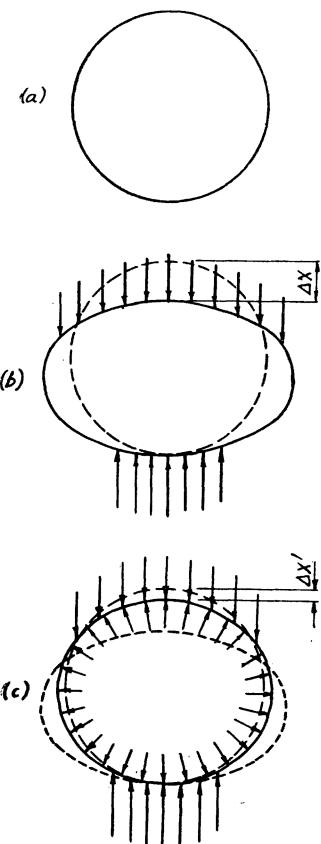

$$W_c = \Delta X' \frac{W_c}{\Delta X} + 2P \Delta X \quad \dots \dots \dots (9)$$


(8) 式を (9) 式に代入すれば次式をうる。

$$\Delta X' = 0.108 \frac{W_c r^3}{EI + 0.216 pr^3} \quad \dots \dots \dots (10)$$

このタワミの状態で管底に生ずる最大モーメントは

$$M_b' = 2.170 \frac{\Delta X' EI}{r^2} \quad \dots \dots \dots (11)$$

図-3

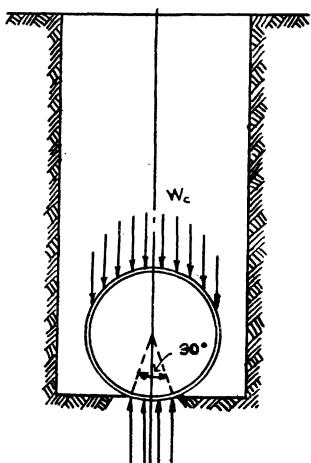

曲げ応力 S_2 は $W_c = C_d WB_d^2$, $I = \frac{t^3}{12}$ を代入することによりうる。

$$S_2 = \frac{M_b'}{2I} t = 0.117 \frac{C_d WB_d^2 E t r}{E t^3 + 2.592 p r^3} \quad \dots \dots \dots (12)$$

もし地表上の活荷重による荷重状態が図-3 と同一ならばこれにより管底に生ずる引張応力 S_3 は

$$S_3 = 0.117 \frac{P L F E t r}{E t^3 + 2.592 p r^3} \quad \dots \dots \dots (13)$$

従つて最大応力 S は $S = S_1 + S_2 + S_3$ である。

(東京都水道局建設部計画課 鎮守 勇)

鋼材の塗装

“The Painting of Structural Steel”

By E.J. Ruble

Proc. of A.S.C.E., No. ST 6, Nov. 1956

鋼材の腐食をいかにして防ぐかという問題は、この方面的技術者にとってかなり重要な問題であり、現に実際的な調査研究が各国で行われている。米国の鉄道における鋼材腐食損失の最大原因は冷凍車から滴り落ちる塩水のためであるといわれ、このような原因は年月とともにますます増大する傾向にあるため、根本的な対策が必要になる。このような悩みを持つ19の技術協会が代表者を送つて、1950年に Steel Structures Painting Council (以下 S.S.P.C. と略す) が構成され、このような鋼材の腐食に対する防護対策を検討し、しつかりした対策を講ずることになった。

S.S.P.C. の目的は鋼構造物の清掃や塗装の方法を研究し示方書を発行することである。そこでまず慣用されている方法に関する資料を集めるために広範な質問表が各方面に配布され、その回答をもとに「塗装便覧」が作製された。便覧の第1輯は「良好な塗装方法」と題され内容は各分野において最もよいとされている方法の紹介である。第2輯は示方書であつて、これは今まで塗装の専門家というものがきわめて少ないので、このような人のいない場合にも適正な塗装が行われるようにするためにある。この示方書では一つの問題に対していくつかの異なる方法が指示されていて、それらの方法はいずれも表面処理、予備処理、塗料の適用、下塗り、中間層および表層仕上げ等の項目に細分されていて、さらに細かい付加事項として乾燥後の被膜の厚さ、乾燥時間、各層間の色彩の対照などを含んでいる。

これを用いる技術者は塗装方法の番号のみを指示しておけば、それに従つて正しい塗装が施工されるようにできている。ここに指示されている対象は構造物の種類にして約600もあり、またそれらが各種さまざまな環境にあるときについて、非常に完全な表が作つてあつてどんな特殊な場合でも困らないようになっている。これをさらに完全なものにするために S.S.P.C. ではその後の活動を研究に集中し大規模な実験を続行中である。

その例として A.A.R. が S.S.P.C. と協同して実在の鉄道駅橋を対象に鋼材表面の化学的処理と、従来のよ

うな手で行うサビ落しとの比較研究を行つたが、この結果は従来のように手で浮きサビをたたき落したのち、ワイヤブラシで清掃する方法がよいという結論に達した。

これに対し別の場所では鉄道トラス橋のうち、特に今まで塗装の面で苦労していたのを選んで、合成樹脂系ペイントの耐久テストを行つた。これについては塗装前の表面処理法として二つの方法を採用し、その一つは乾燥した砂を吹きつける工法であり、もう一つは手でたたき落しそれに動力ワイヤブラシを併用する方法である。ただし砂の吹きつけで完全にサビをとるには非常な経費がかかるから、経済的な範囲で実用性のある程度にとどめた。このようにしてサビを落した表面は塩分を除くために蒸気で清掃してから塗装をかける。この結果大きな浮きサビを取るには砂の吹きつけよりも手でたたく方が経済的であり、動力ワイヤブラシは大きな浮きサビに對してはあまり効果的でないが、母材にしつかりとくつついたサビを落すには手でブラシをかけるより経済的であることがわかつた。一方研究室で試験した結果、このテストのためにたくさんの塗料が選定されたが、それを検討した結果、ビニールペイントが塩水腐食に対して最も効果的であることがわかり、また一般性のあるもので抵抗力の強いものは、フェノール樹脂を基本とするものであることが明らかとなつた。

そこでビニール系で2種、フェノール系で4種の試験塗装を行つてこれを研究することになり、それらの優劣比較の意味で基準塗装を併用しこれとの比較において論じようというわけである。塗装後1年経過して調査した結果は砂吹きつけ処理面に対する塗装はことごとく完全な状態であり、また手で仕上げた処理面に対する塗装はそれよりもさらに完全な状態であつた。2年経過したのちの調査では砂吹きつけ処理面の塗装は全部優秀な状態を保持していたが、手仕上げ面の塗装の中には初期腐食のきしが見られるものがあつた。これら合成樹脂系塗料以外の従来使用されている普通塗料については、このときすでにひどい状態になつてしまつてることが明らかとなつた。この結果、種類にはあまりかかわりなく、合成樹脂系の合成塗料が優秀な耐久性を持っていることが明瞭に実証された。なお予備処理の際に蒸気清掃をしないでこれらの塗料を使つたらどうなるかという点に疑問が残るので、目下この点について別の橋梁を対象として実験が継続されている。

近い将来には鋼材腐食による損害はかなり軽減されうる見とおしがついたが、今後研究すべき問題も多く残されている。

訳者註：本文中には砂の吹きつけや蒸気清掃等に使用する機械類の解説や使用法が写真とともに載つている。

(早稲田大学 堀井健一郎)

フランス国鉄 330 km/h 高速列車試験における軌道関係測定項目および使用計器

Appareils Utilisés Pour Des Mesures Sur La Voie au cours déssais à très grande vitesse réalisés

entre Facture et Ychoux en mars 1955

Par M. Mauzin

Revue Générale des Chemins de Fer, Déc. 1956.

1955年3月28, 29日 Morceux で実施された電気機関車による非常に高速な列車試験の結果はすでに昨年の5月号に報告されたが、それには運転、電気関係のことがおもに記されている。軌道関係の試験結果はまとまつていないが、測定項目と使用計器についてのみでも興味あることと思われる所以ここに報告する。

1. レール圧力 図-1 に見るよう特殊な金具を用いて B, C, C' の 3 コの水晶圧電片をはさんでレールをマクラ木から持ち上げておいて、列車走行時にこの水晶圧力計に生ずる圧力からレールとマクラ、木間の圧力を測つた。この装置の重量は約 50 kg であるが、今後はもつと軽く改良できる見とおしである。

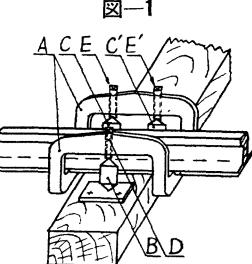


図-1

2. ねじくぎに働く張力 図-2 のようにねじくぎの首のところに 2 枚の抵抗線ヒズミ計を対面にはつて、平均の伸びからねじくぎに働く張力を測つた。

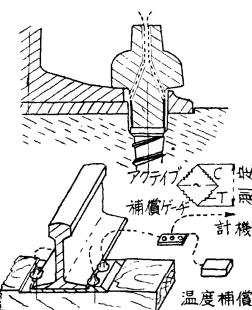


図-2

3. レールの応力 レールの頭部および底部に抵抗線ヒズミ計をレール長手方向にはつてレールの曲げ応力を測つた。



図-3

4. レールの垂直加速度 図-3 のような金具で水晶圧電式加速度計をレールにとりつけて垂直加速度を測つた。

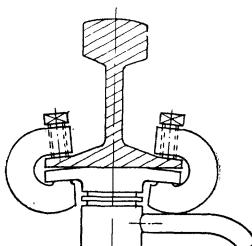



図-3

5. レール頭部および底部のまくら木に対する横変位 ポテンショメーターを用いて測つた。

6. マクラ木の絶対横変位 古マクラ木で固定点を作り、これに対する変位を上と同じくポテンショメーターで測つた。

以上の記録は陰極線オシログラフにとつた。計器数は全部で 23 台であったが、全部を同時記録できないので 3 回に分け、1, 2 回は 9 台、3 回目は 13 台で、1 台だけはだぶらせて、それぞれ同時記録した。(図-4) 地上で測定した最高速度は 310 km/h であった。また試験波後状磨耗をレール 3 本について調べたところ、1 本目ではなく、2 本目には試験に生じた波状磨耗があり、3 本目には以前のものが認められた。

図-4 1955年3月29日 BB 9004 機関車が
310 km/h で走行したときの記録

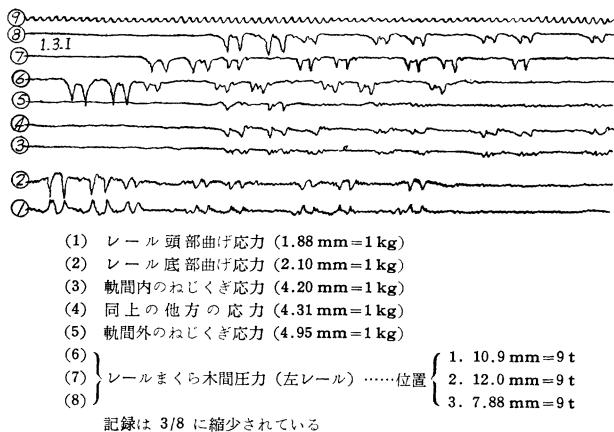

(鉄道技術研究所 佐藤 裕)

木材によるコンクリート杭の防護

"Jacket of Creosoted Wood Protect Concrete Pile"
By Ralph H. Mann
Engineering News-Record, Feb. 14, 1957

米国 New York 市付近の海水中にあるプレキャストコンクリート杭が、クレオソートを圧入した木材外被によつて 33 カ年もの間破損をまぬかれていたといふことが最近の調査によつて明らかにされた。

これは米国木材保存協会が、最近 Long Island の南岸の海水中にある構造物中の約 6 000 本のプレキャストコンクリート杭を選んで行つた調査によつてはつきりわかつたものである。非常に少数のものを除いてはクレオソートを圧入した木材で外被を施したコンクリート杭は非常に良好な状態であつた。外被のための木材は次のような理由でクレオソートを注入しなければならない。

- 1) 水上または海水中において交互に湿つたり乾いたりする面が腐食しないため。
- 2) これらの海水中にはびこる海孔虫の作用に対して木材を保護するため。

である。また米国内に産するおもな構造用木材を無処理のまままで使用すると、海孔虫の害を防止することが不可能なので、この防護のために木材にはクレオソート・コールタール液等の防腐材を十分に吸収させるのである。

調査された構造物の一つに 1923 年 Borough of Queens に建設された Cross-Bay Boulevard 橋があつた。記録によればここに使用された杭は面取りを施した鉄筋コンクリート角杭で一辺が 24 in ($\frac{1}{2}$ ft) である。配合は 1:1:2 で打込む前に 60 日間の養生をしたことが明らかにされている。杭は木材外被をとりつける前に海水に接する部分を歴青ペンキで塗り、外被は高水位上 3 ft ($\frac{1}{2}$ ft) の点から 5 ft ($\frac{1}{2}$ ft) の潮差範囲を通して低水位下 2 ft ($\frac{1}{2}$ ft) の点までのばし、鍛鉄帶でしつかりと締めつけられていた。この橋の北端にある所の 1 303 本の木製外被付杭の調査が 1956 年の 10 月に低

潮時を通じて行われた。この調査は外被のクレオソートを圧入した板が 33 年後もなお健全であり、外被をしたコンクリート杭が優れた状態であつたことを示している。外被のないものは約 30 本とはいへ 2~8 ft ($\frac{1}{2}$ ~300 cm) のほく脱部があつた。

その他多くの橋脚に使用されているコンクリート杭について調査されたがその結果、外被をしたコンクリート杭は皆健全な状態であることがわかつた。しかしながら Canarsie Pier の場合無外被の杭は Cross-Bay Boulevard 橋と同じ場所の海水に洗われているにもかかわらず全く異なる現象を呈している。すなわち、1952 年に打込んだ 1 002 本のプレキャストコンクリート杭のうち 1955 年にはわずか 28 本だけしか役に立たないと報告されている。結局その

14 in ($\frac{1}{2}$ ft) 角杭の 97% 以上がばく大な修理を必要としているのである。その配合は火山灰 $\frac{1}{2}$, ポルトランドセメント 1, 砂 $1\frac{1}{2}$, 砂利 $2\frac{1}{2}$ となつてゐる。

これらの破損杭を修理するに当つては、クレオソートを圧入した木材外被は永久材料として使用された。この木材外被は 2 枚継ぎでその継目と底の部分をゴムを用いて水密としたのち金属製の帯でしめつけられる。このようにして設けられた外被は 20 in ($\frac{1}{2}$ ft) 平方の型ワクになり、その間に鉄筋を配置する。そしてそこにパイプを通してコンクリー

写真-1 クレオソート圧入木材外被のある橋脚
(Cross Bay Boulevard 橋)



トが型の底まで行きわたるよう圧力コンクリートを注入する。コンクリートがつまつたならば型ワクを静かに振動させながらパイプを引き抜く。このようにして破損杭は修理されたのである。

最後にその他の橋の外被工事についてちよつとふれておく。コンサルティングエンジニアは Long Island の

写真-2 外被をしなかつた橋脚
(Canarsie Pier)



南岸に面した Captree State Parkway 橋の 658 本のプレキャストコンクリート杭のクレオソート圧入木材外被についてくわしく述べ、海水中にあるコンクリート杭の防護の必要性を認めている。1951~1952 年に橋が構築されるとき外被として使用されたものは 1 ft³ ($\approx 16.4 \text{ cm}^3$) 当り 20 lbs ($\approx 9 \text{ kg}$) のクレオソートを吸収させるように圧入した南方米松製のものであつた。また Jamai ca Bay を横断する New York 市運輸当局の新路線の橋に用いられた 800 本のプレキャスト杭にも同様な木材外被が使用され、この木材は厚さ 3 in ($\approx 7.6 \text{ cm}$) で低水位以下 2 ft ($\approx 60 \text{ cm}$) の点から柱頭まで一枚板で作られている。

(宮地鉄工所 岡本 一良)

橋梁工事をいかに計画すれば 速かに完成できるか

“Bridge Built Fast on New Turnpike”

By D.E. Stevens

Engineering News-Record, Jan. 3, 1957


これは米国 Oklahoma 州北東隅と Tulsa 間に作られる総延長 88.5 mile ($\approx 142 \text{ km}$) の Will Rogers 有料道路の工事計画のことである。この道路は 15 ft ($\approx 4.6 \text{ m}$) 幅の緑地帯を挟んでおののの方向へ 12 ft ($\approx 3.7 \text{ m}$) 幅の車線が 2 本づつあり、その両側に 12 ft 幅の舗装された路肩を有する構造である。

この道路は 1957 年 7 月 1 日に開通する予定であるが橋梁工事の方はすでに 1956 年の中頃までに橋梁部材の現地搬入が終り、現在ではほとんど大部分の橋梁が通行できるまでになっている。いかにしてこのように迅速に橋梁工事を終らせたかというと、使用鋼材が速かに支給されたことと巧妙な計画をたてたことである。

この橋梁は全部鋼橋が用いられ、これらに使用された鋼材を 3000 t 以上納入したある大工場の記録によると、受註から現場受渡しまでわずか 4 カ月半であつた。この路線 88.5 mile の中には 4 つの長大橋を含めて約 90 の橋があり総重量は 13 000 t を越えるのであって、このことを考えると工事を工程どおり運ぶには普通の計画ではとても見込みがなく、何か特別な計画をたてねばならなかつた。

この計画とはまず設計を簡素化し細部もできるだけ同じ構造を採用した。橋梁は大部分のものが圧延鋼桁橋で


写真-1 Verdigris 河 横 断 橋 梁

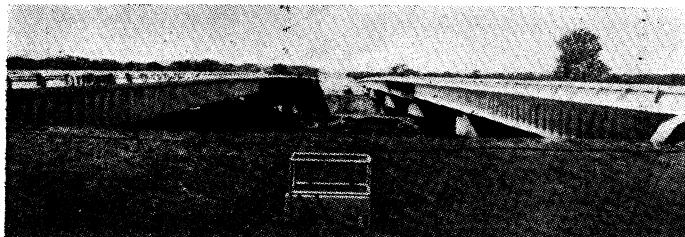

しかも単純ゲタである。国道や州道がこの有料道路を越える場合の橋（54 橋ある）も支間に多小の差があつて

も全部同じ圧延鋼ゲタ (27 WF 94) を用いた。4 つの主要河川の横断には連続ゲタや単純トラスも用い、それぞれ同一型式のゲタや細部構造を採用し、設計製作、架設の


写真-2 圧延鋼製の代表的な合成ゲタ(単ゲタ)

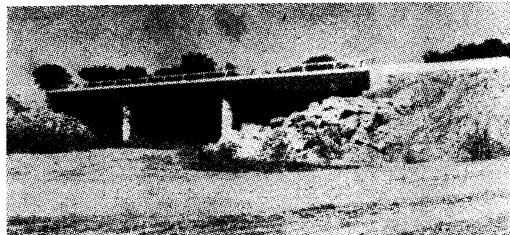

時間的な節約を計つた。また橋台、橋脚もできるだけ規格を統一し、斜橋も斜度を 20° と 30° の 2 種類とした。高欄も同一型式でアルミニウム製である。

この路線の橋梁工事のうち一つだけ変つた橋梁がある。それは Verdigris 河横断の橋梁である。ここでは道路を 2 つに分け橋の中心間隔を 100 ft ($\approx 30 \text{ m}$) 離し

写真-3 Spring 河 横 断 橋 梁

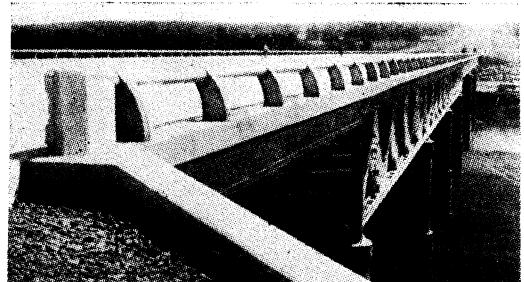

た。各橋の幅員は 30 ft (9 m) でその両側に 2'10" ($\approx 8.6 \text{ m}$) 幅の隅石を置く構造としてある。この理由はこの河は船の航行があるため、将来ゲタのかさ上げが考えられたからで、その必要があるときは一方の橋をかさ上げしているとき他方を通行に用いるのである。この橋は左右対称で中央に 147 ft + 210 ft + 147 ft ($\approx 45 \text{ m} + 64 \text{ m} + 45 \text{ m}$) の 3 径間連続ゲタがありその両側に 121 ft ($\approx 37 \text{ m}$) の 2 径間連続ゲタがある。これらの橋は鉄接構造の 4 主桁で中央径間のゲタ高は 7-1/2 ft ($\approx 2.3 \text{ m}$) であり、橋脚の高さは約 70 ft ($\approx 21 \text{ m}$) である。

Neosho 河横断橋梁は前記の 3 径間連続ゲタ 1 連、80 ft ($\approx 24 \text{ m}$) の単ゲタ 9 連および 65 ft ($\approx 20 \text{ m}$) の単ゲタ 1 連が用いられ、Big Cabin Creek 横断橋梁は 99 ft ($\approx 30 \text{ m}$) の鉄接ゲタ 3 連で 30° の斜橋、しかも桁高 5-1/2

ft ($\approx 1.7 \text{ m}$) の合成ゲタである（主桁 4 本）

また Five mile Creek および Spring 河の横断カ所ではゲタ下アキ高が十分なので、支間 100 ft ($\approx 30 \text{ m}$) の上路ワーレントラス 3 連を用い大変経済的であった。Spring 河横断橋梁の方はこのほかに前記の 3 径間連続ゲタも併用している。その他の小橋梁においては全部単ゲタを使用した合成桁であり、ジベルはチャンネルを用いている。

(宮地鉄工所 小池 修二)